




**DEWALT**®

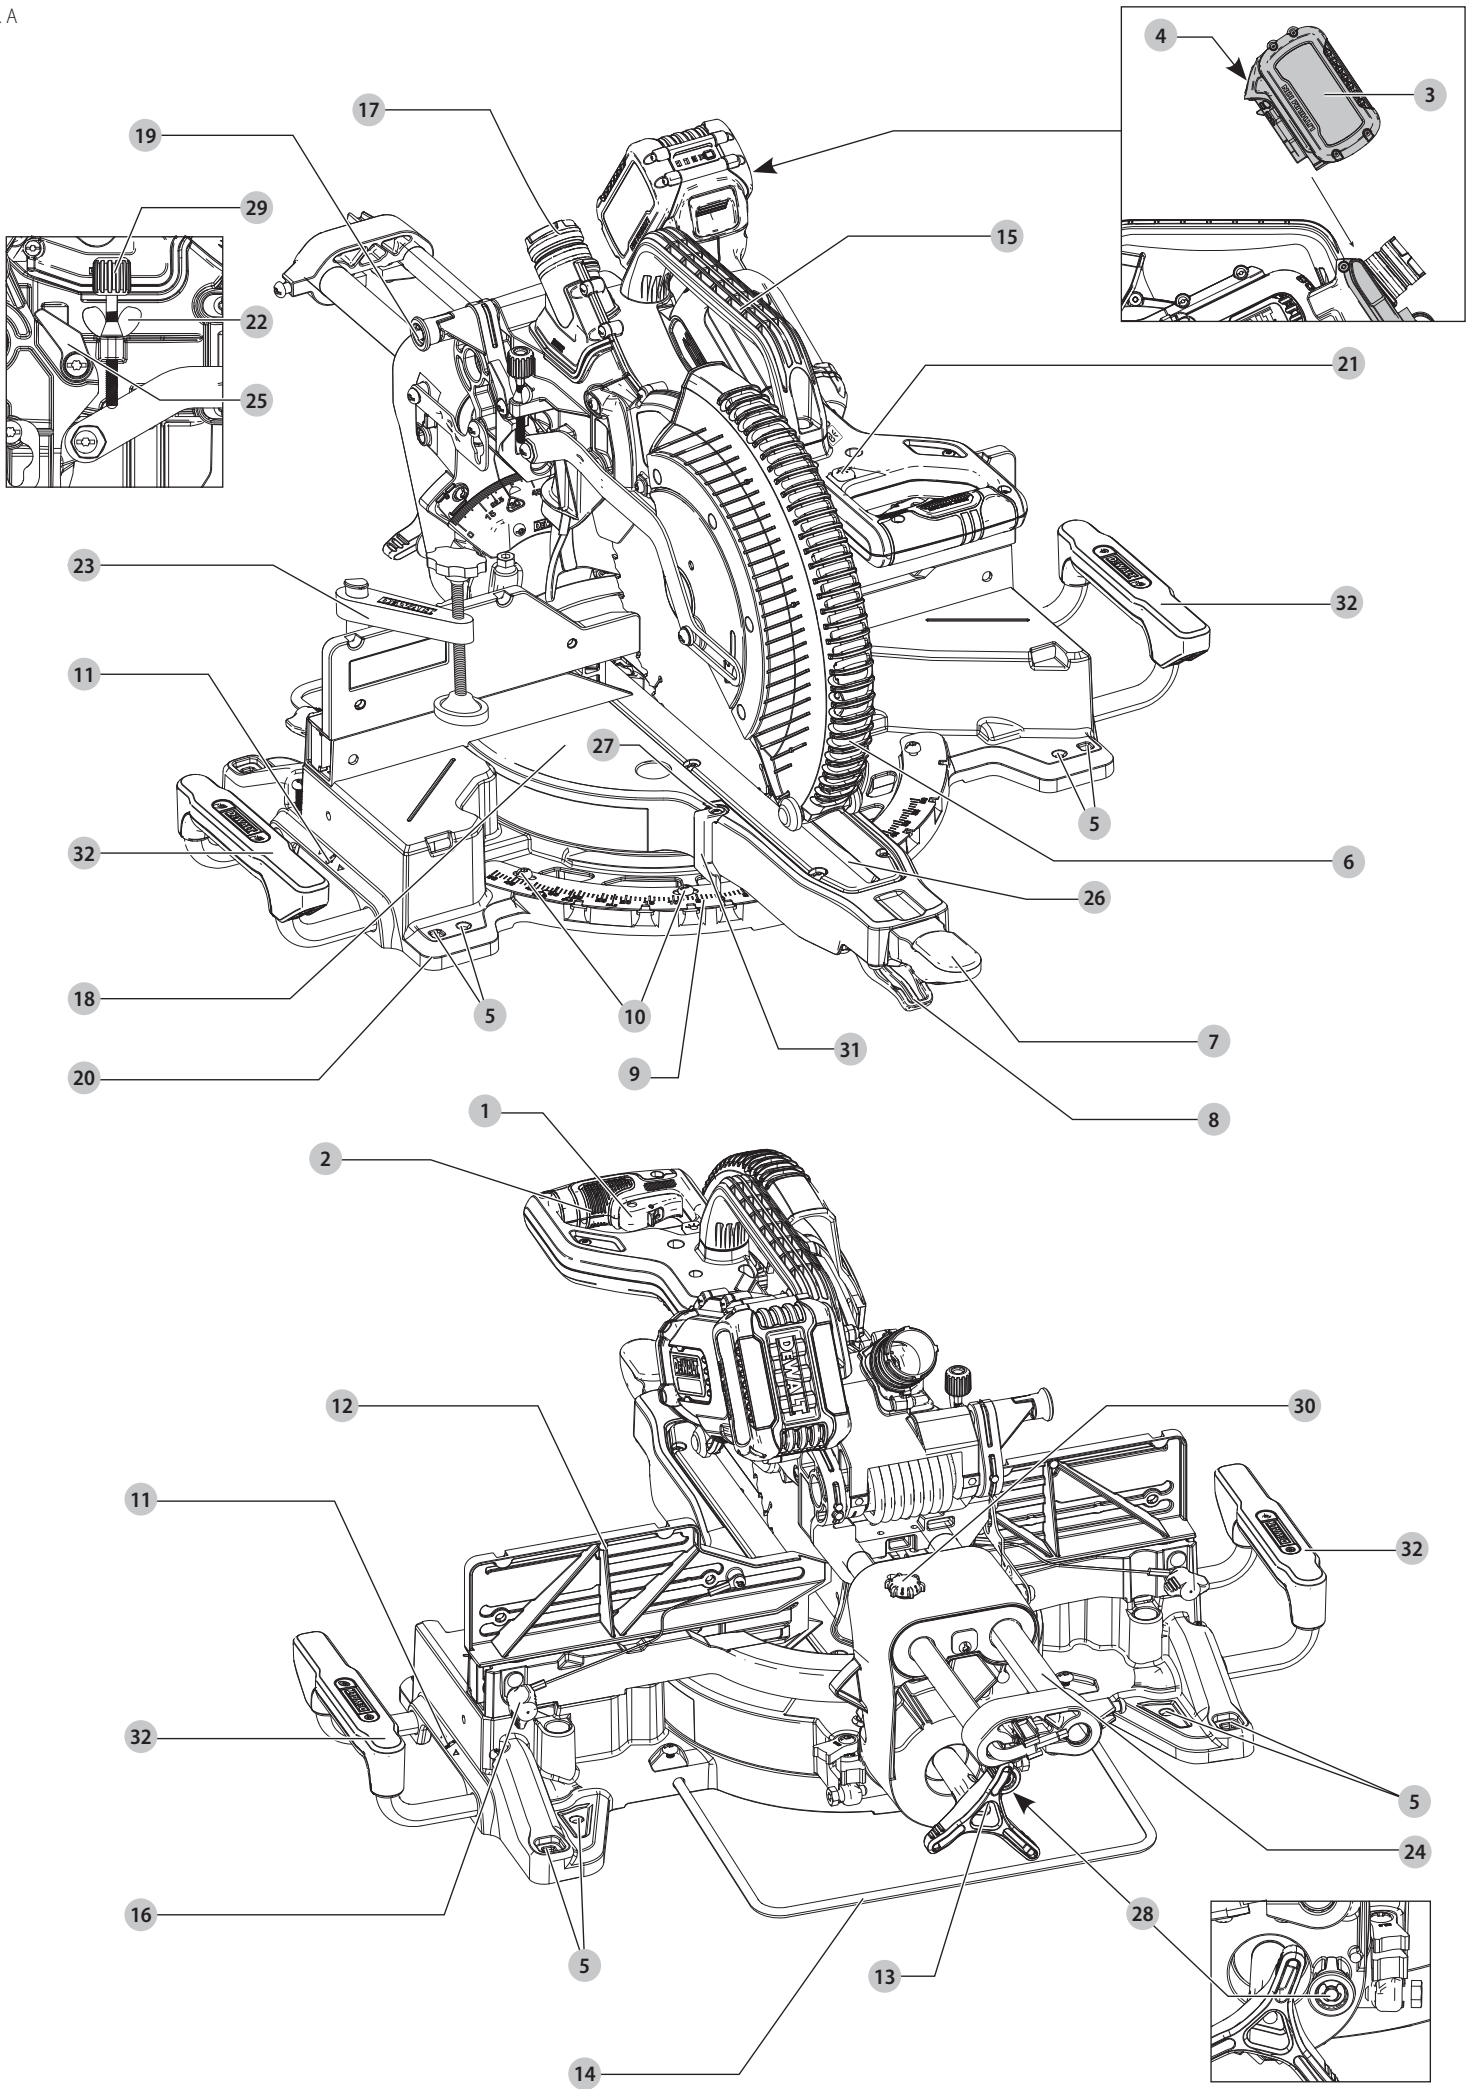


Obr. B

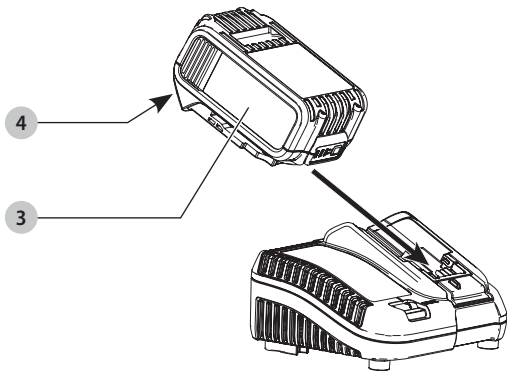


Obr. C

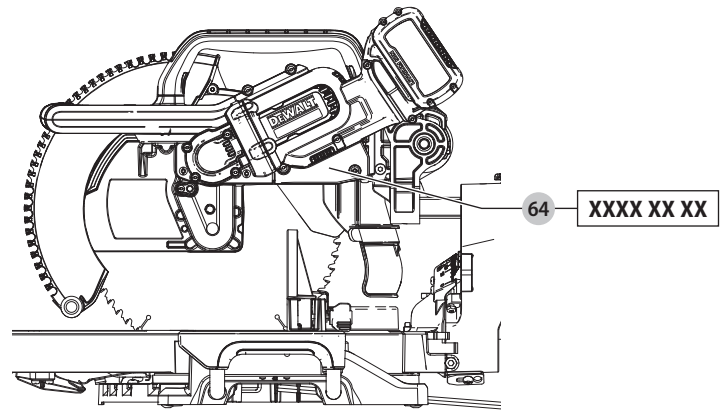


Obr. D

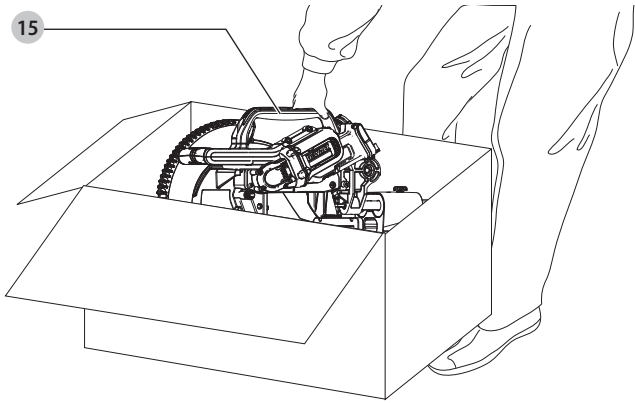


Obr. E

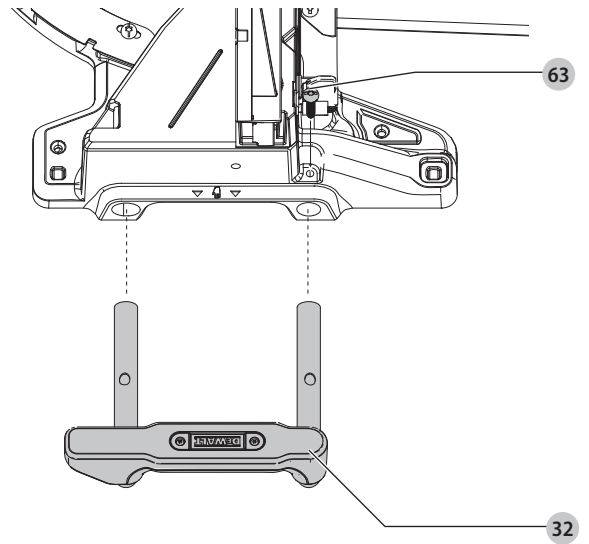


Obr. F

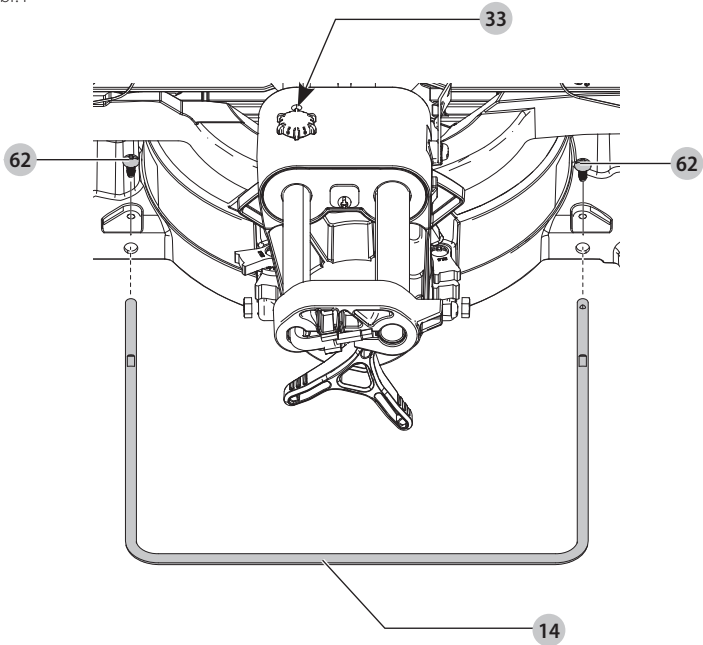


Obr. G

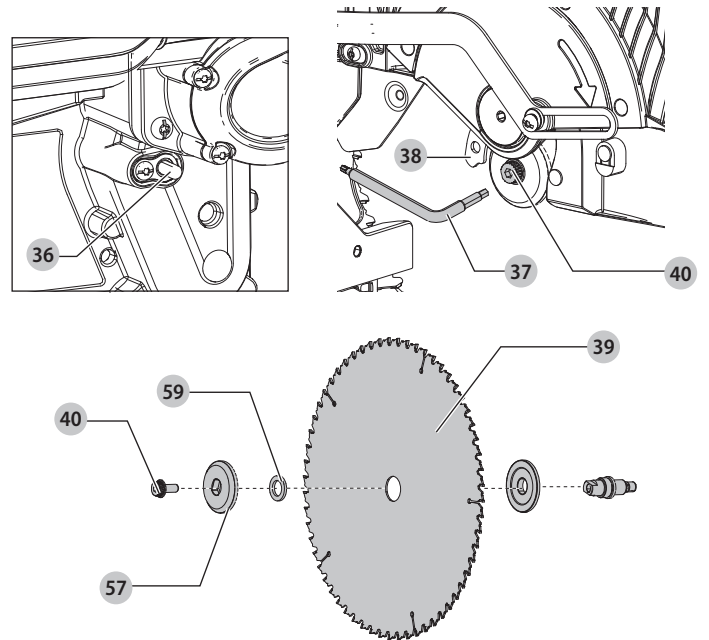


Obr. H

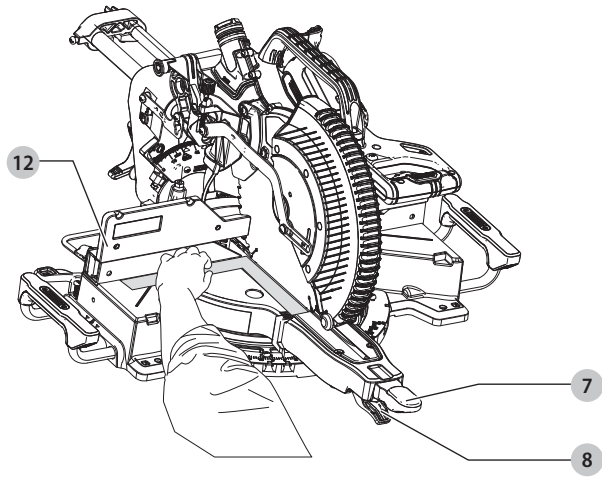


Obr. I

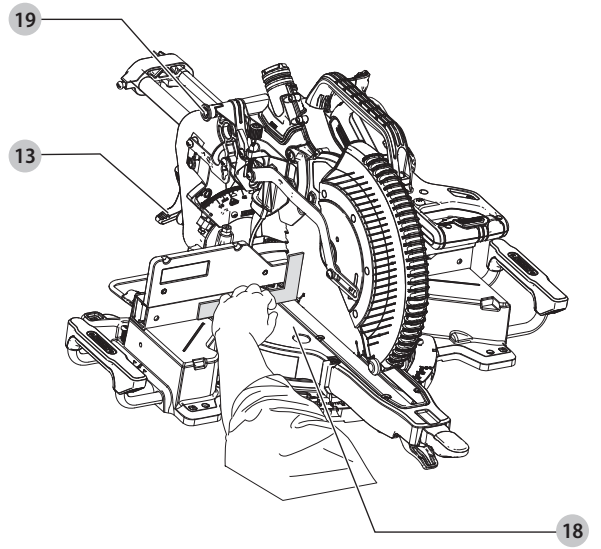


Obr. J

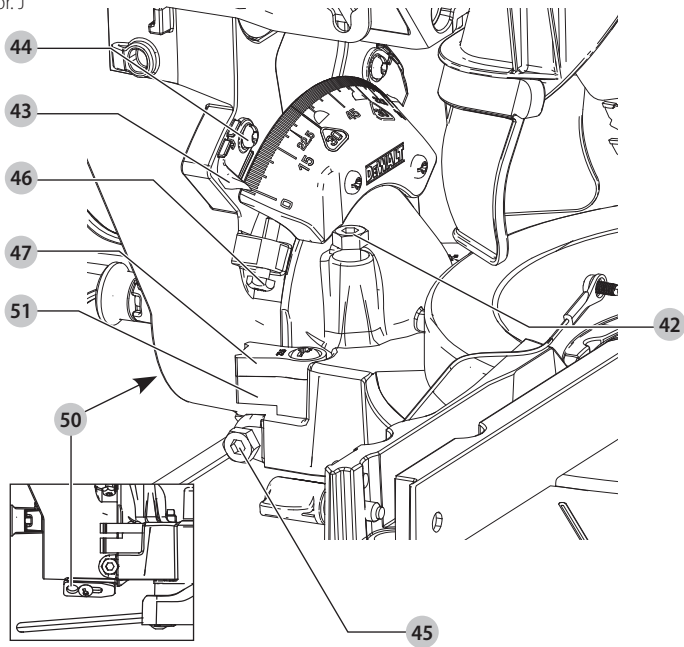


Obr. K

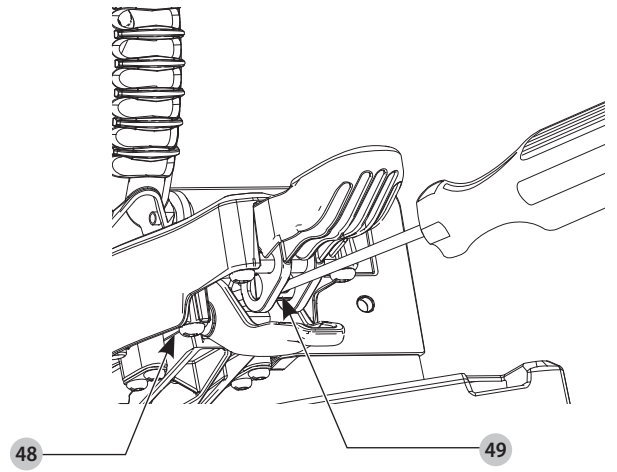


Obr. L1

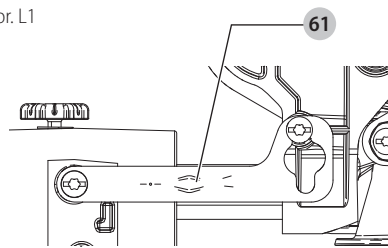


Obr. L3

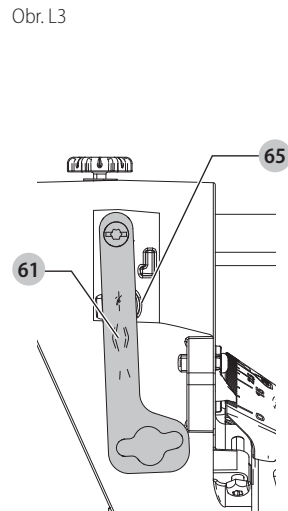


Obr. L2

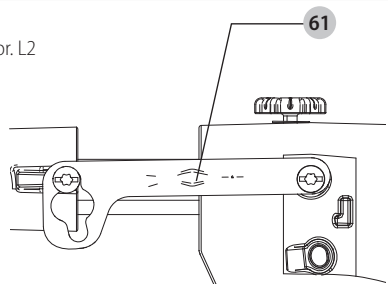


Obr. M

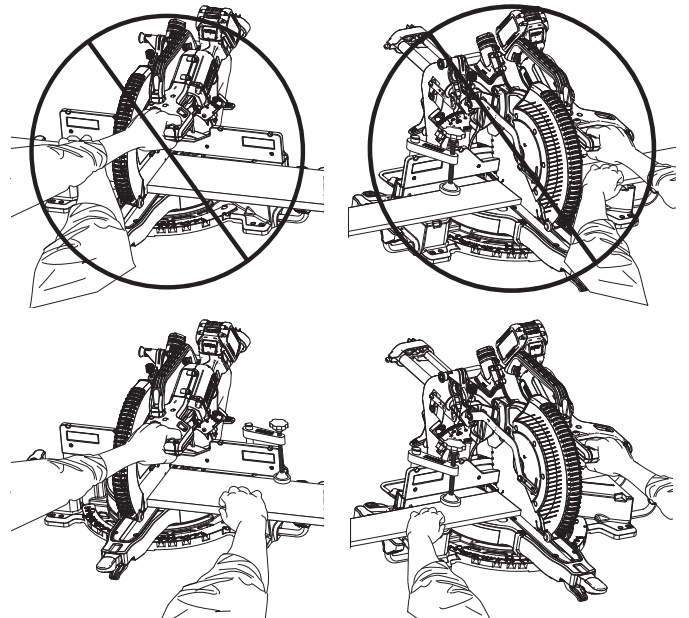


Obr. N

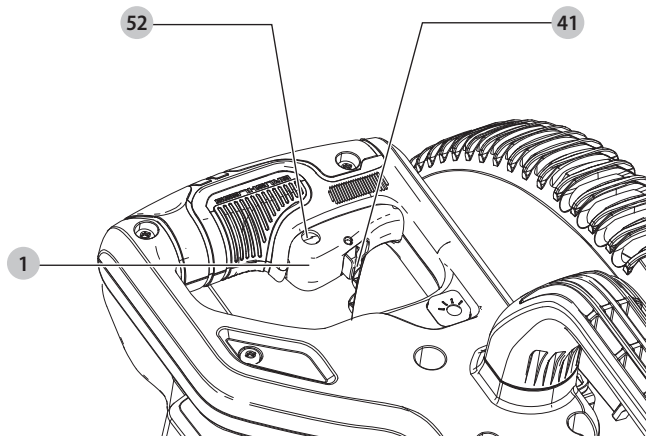


Obr. O

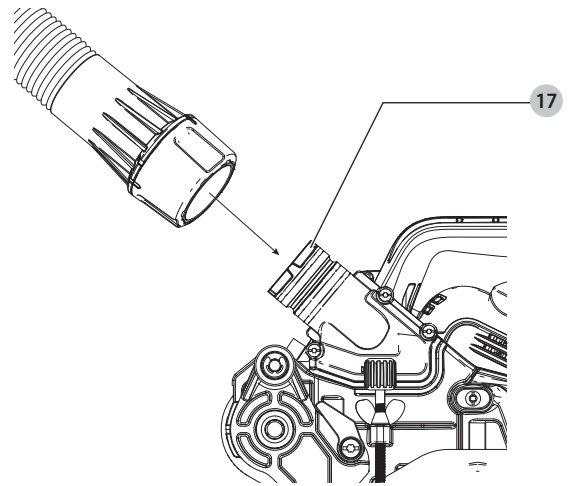


Obr. P

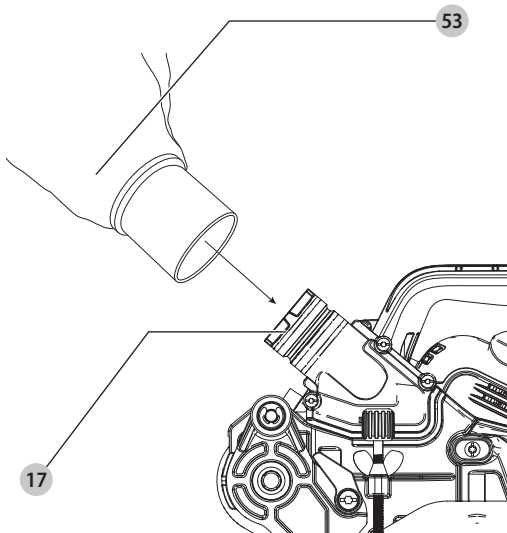


Obr. Q

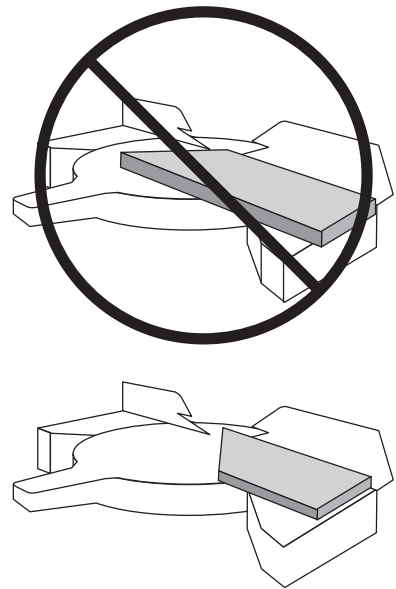


Obr. R

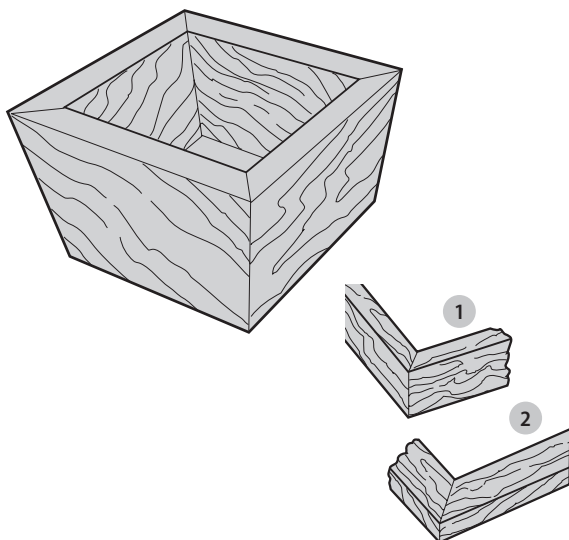


Obr. S

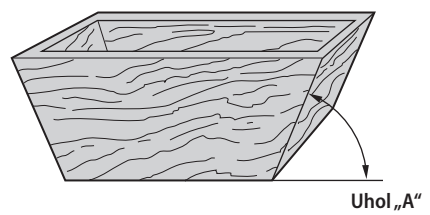


Obr. T

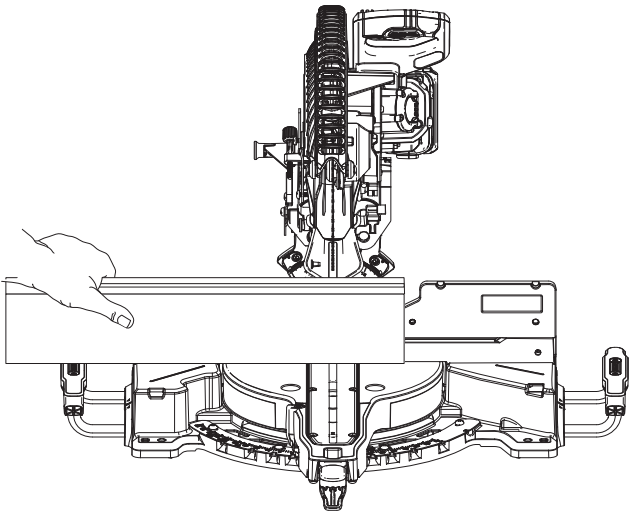


Obr. U

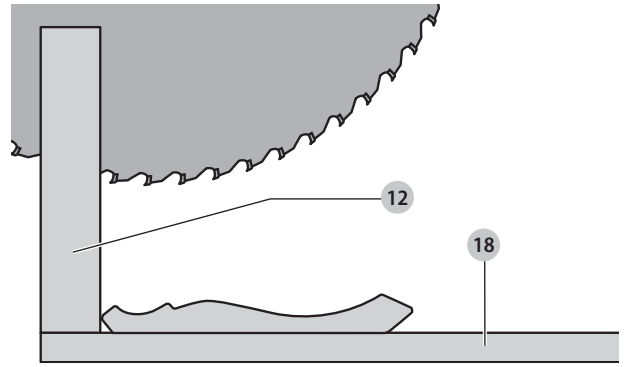


Obr. V

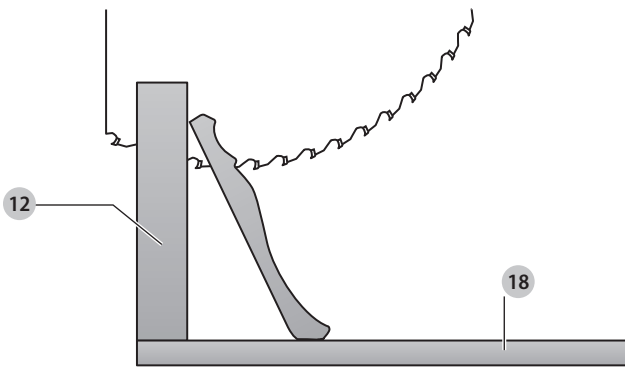


Obr. W

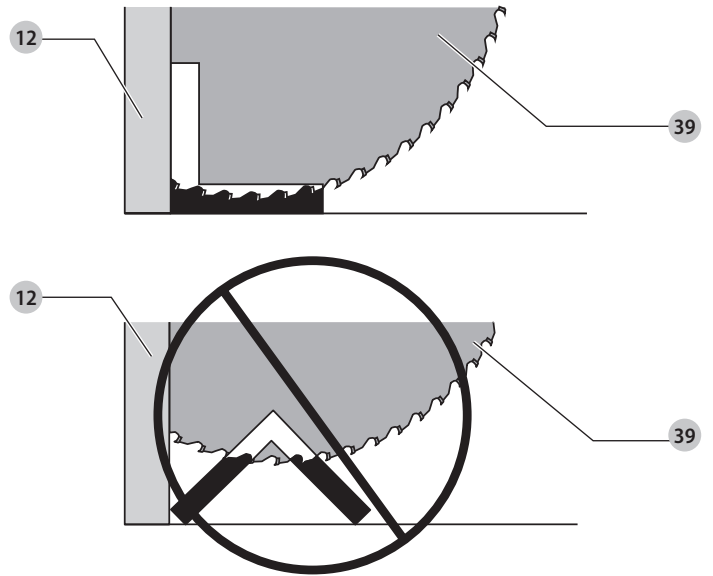


Obr. X

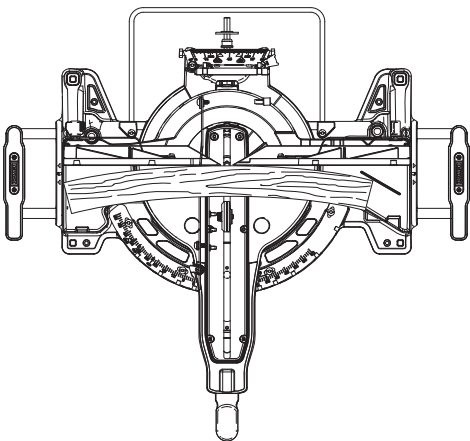

Obr. Y

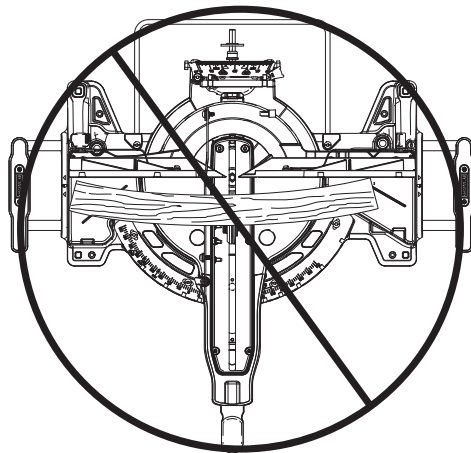

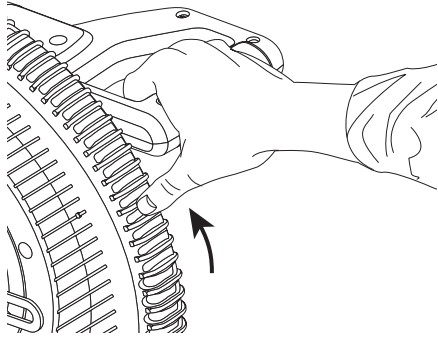

# POKOSOVÁ PÍLA

## DCS781

Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najsľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.

### Technické údaje

		DCS781X2-GB	DCS781N-XE/ DCS78X1-XE
Napájacie napätie	V <sub>DC</sub>	54	54
Typ		20	20
Typ akumulátora		Li-Ion	Li-Ion
Priemer pílového kotúča	mm	305	305
Priemer upínacieho otvoru	mm	30	25,4
Hrúbka pílového kotúča	mm	1,6	1,6
Maximálna hrúbka rezu	mm	2,2	2,2
Max. otáčky pílového kotúča	min <sup>-1</sup>	3800	3800
Maximálna kapacita prierečného rezu – 90°	mm	310	310
Maximálna kapacita pokosového rezu – 45°	mm	219	219
Maximálna hĺbka rezu – 90°	mm	112	112
Maximálna hĺbka šikmého prierečného rezu – 45°	mm	50	50
Pokosový rez (maximálne polohy)	ľavý	50°	50°
	pravý	60°	60°
Šikmý rez (maximálne polohy)	ľavý	49°	49°
	pravý	49°	49°
Pokosový rez – 0°			
Výsledná šírka pri maximálnej výške soklovej lišty 165 mm	mm	19	19
Výsledná šírka pri maximálnej hĺbke rezu 112 mm	mm	278	278
Výsledná hĺbka pri maximálnej šírke rezu 310 mm	mm	90	90
Pokosový rez 45° vľavo			
Výsledná šírka pri maximálnej výške 112 mm	mm	197	197
Výsledná výška pri maximálnej šírke 219 mm	mm	90	90
Pokosový rez 45° vpravo			
Výsledná šírka pri maximálnej výške 112 mm	mm	197	197
Výsledná výška pri maximálnej šírke 219 mm	mm	90	90
Šikmý rez 45° vľavo			
Výsledná šírka pri maximálnej výške 60 mm	mm	278	278
Výsledná výška pri maximálnej šírke 310 mm	mm	54	54
Šikmý rez pri naklonení 45° vpravo			
Výsledná šírka pri maximálnej výške 50 mm	mm	296	296
Výsledná výška pri maximálnej šírke 310 mm	mm	40	40
Čas automatického zastavenia pílového kotúča	s	< 5	< 5
Vysielač bezdrôtového ovládania náradia			
Frekvenčné pásmo	MHz	433	433
Maximálny výkon (EIRP)	mW	0,03	0,03
Hmotnosť (bez akumulátora)	kg	23,2	23,2
Hodnoty týkajúce sa hlučnosti a/alebo vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN62841-3-9:			
L <sub>PA</sub> (hladina akustického tlaku)	dB(A)	94,4	94,4
L <sub>WA</sub> (hladina akustického výkonu)	dB(A)	106,4	106,4
K (odchýlka uvedenej hodnoty týkajúcej sa hluku)	dB(A)	2,5	2,5

Hodnoty vibrácií a hluku uvedené v tomto dokumente sa merali podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN62841 a môžu sa použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Tieto hodnoty sa môžu použiť na predbežný odhad pôsobenia na obsluhu.

**VAROVANIE:** Deklarované hodnoty hlučnosti a/alebo vibrácií sa vzťahujú na určené štandardné použitie tohto náradia. Ak sa však náradie použije na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa vykonáva jeho nedostatočná údržba, hodnoty hlučnosti a/alebo vibrácií môžu byť odlišné. Tak sa môže počas celkového pracovného času čas pôsobenia na obsluhu značne predĺžiť.

Odhad miery pôsobenia hluku a/alebo vibrácií na obsluhu musí počítať aj s časom, keď je toto náradie vypnuté, alebo keď je v chode naprázdno a aktuálne nevykonáva žiadnu prácu. Počas celkového pracovného času sa tak môže čas pôsobenia na obsluhu značne skrátiť.

Zistíte si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred účinkom hluku a/alebo vibrácií, ako sú: údržba náradia a jeho príslušenstva, udržiavanie rúk v tele (týka sa vibrácií), organizácie spôsobov práce.

### Vyhlasenie o zhode – EC

#### Smernica pre strojové zariadenia a smernica pre rádiové zariadenia



#### Pokosová píla DCS781

Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v časti **Technické údaje** spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN62841-1:2015 +AC:2015+A11:2022; EN62841-3-9:2020 + A11:2020.

Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2014/53/EÚ; 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.

Markus Rompel, viceprezident technického oddelenia, PTE-Europe DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, 65510, Idstein, Germany 31. 10. 2022

### UYHLÁSENIE O ZHODE

#### PREDPISY PRE DODÁVKY STROJOVÝCH ZARIADENÍ (BEZPEČNOSŤ) Z ROKU 2008 A PREDPISY PRE RÁDIOVÉ ZARIADENIA Z ROKU 2017



#### Pokosová píla DCS781

Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky opisované v časti Technické údaje spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:

Predpisy pre dodávky strojových zariadení (bezpečnosť) z roku 2008, S.I. 2008/1597 (v platnom znení), EN62841-1:2015 +AC:2015+A11:2022; EN62841-3-9:2020 + A11:2020.

Tieto výrobky spĺňajú nasledujúce predpisy Veľkej Británie

Predpisy pre rádiové zariadenia, 2017, S.I. 2017/1206 (v platnom znení).

Predpisy pre elektromagnetickú kompatibilitu, 2016, S.I. 2016/1091 (v platnom znení).

Predpisy o obmedzení použitia niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2012, S.I. 2012/3032 (v platnom znení).

Ďalšie informácie vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.

Karl Evans, viceprezident oddelenia pre profesionálne elektrické náradie EANZ GTS DEWALT UK, 270 Bath Road, Slough SL1 4DX England 31. 10. 2022



**VAROVANIE:** Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia si prečítajte tento návod na obsluhu.

### Definícia: Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.



**NEBEZPEČENSTVO:** Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, povedie k spôsobeniu **vážneho alebo smrteľného zranenia**.



**VAROVANIE:** Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k spôsobeniu **vážneho alebo smrteľného zranenia**.



**UPOZORNENIE:** Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k spôsobeniu **lahkého alebo stredne vážneho zranenia**.

**POZNÁMKA:** Označuje postup **nesúvisiaci so spôsobením zranenia**, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k **poškodeniu zariadenia**.



Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým prúdom.



Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PRÁCU S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM



**VAROVANIE:** Preštudujte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pre toto náradie. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k požiaru alebo k vážnemu zraneniu.

**VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA A POKYNY USCHOVAJTE NA ĎALŠIE POUŽITIE.**



Akumulátor				Nabíjačky/Časy nabíjania (minúty)**								
Kat. č.	V <sub>DC</sub>	Ah	Hmotnosť(kg)	DCB104	DCB107	DCB112/ DCB1102	DCB113	DCB115/ DCB1104	DCB116	DCB117	DCB118	DCB132
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,08	60	270	170	140	90	80	40	60	90
DCB547/G	18/54	9,0/3,0	1,46	75*	420	270	220	135*	110*	60	75*	135*
DCB548	18/54	12,0/4,0	1,46	120	540	350	300	180	150	80	120	180
DCB549	18/54	15,0/5,0	2,12	125	730	450	380	230	170	90	125	230

\* Dátumový kód 201811475B alebo neskorší

\*\* Uvedená tabuľka s časmi nabíjania akumulátora má iba informatívny účel. Časy nabíjania sa budú líšiť v závislosti od teploty a stavu akumulátorov.

Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).

## 1) Bezpečnosť v pracovnom priestore

- Pracovný priestor udržiajte čistý a **dobře osvetlený**. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s **výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok**. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
- Pri práci s náradím zaistíte bezpečnú vzdialenosť detí a **ostatných osôb**. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

## 2) Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčky nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.** Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko spôsobenia úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyší sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s masťami, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.** Poškodený alebo zauzlený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s náradím vonku používajte predĺžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (GFCI).** Použitie prúdového chrániča GFCI znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

## 3) Bezpečnosť osôb

- Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím pracujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
- Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku.** Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a ochrana sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
- Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je spínač v polohe „vypnuté“.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo pripojenie náradia k napájacemu zdroju, ak je spínač náradia v polohe „zapnuté“, môže spôsobiť úraz.
- Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
- Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržiajte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožnená lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
- Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami.** Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
- Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
- Neodvoľte, aby častým používaním náradia došlo k familiárnosti, aby ste sa stali samolibými a **aby ste ignorovali zásady bezpečnosti.** Bezstarostnosť môže spôsobiť vážne zranenie v zlomku sekundy.

## 4) Použitie elektrického náradia a jeho údržba

- Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na vykonávanú prácu správny typ náradia.** Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
- Ak nie je možné spínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.** Každé elektrické náradie s nefunkčným spínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva, alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor, ak je vyberateľný.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
- Náradie nepoužívajte, uložte ho mimo dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo toto náradie použité osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto návodom.** Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.

- Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť.** Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
- Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zablokovanie a lepšie sa s nimi pracuje.
- Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď., používajte podľa týchto pokynov a berzte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu, ktorú budete vykonávať.** Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
- Udržiavajte rukoväti a všetky povrchy na uchopenie čisté a **suché a dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivami.** Klzké rukoväti a povrchy na uchopenie neumožňujú bezpečné manipuláciu a ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.

## 5) Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba

- Nabíjajte iba v **nabíjačke určenej výrobcom.** Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
  - Používajte výhradne akumulátory odporúčané výrobcom náradia.** Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
  - Ak akumulátor nepoužívate, uložte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.** Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
  - V nevhodných podmienkach môže z akumulátora uniknúť kvapalina.** Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou, **zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri zasiahnutí očí kvapalinou navyše vyhľadajte lekársku pomoc.** Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
  - Nepoužívajte akumulátor alebo náradie, ktoré je poškodené alebo upravené.** Poškodené alebo upravené akumulátory môžu vykazovať nepredvídateľné stavy, ktoré môžu viesť k požiaru, výbuchu alebo zraneniu.
  - Nevystavujte akumulátor alebo náradie ohňu alebo pôsobeniu vysokých teplôt.** Pôsobenie ohňa alebo teplôt presahujúcich 130 °C môže viesť k explózií.
  - Dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a nenabíjajte akumulátor alebo náradie mimo rozsahu teplôt, ktoré sú uvedené v **tomto návode.** Nesprávne nabíjanie alebo teploty mimo stanoveného rozsahu môžu poškodiť akumulátor a môžu zvýšiť riziko požiaru.
- ## 6) Servis
- Zverte opravu vášho elektrického náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne originálne náhradné diely.** Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
  - Nikdy nevykonávajte servis poškodených akumulátorov.** Servis akumulátorov sa môže vykonávať iba v výrobcu alebo v autorizovaných servisoch.

## Bezpečnostné pokyny pre pokosové pily

- Pokosové pily sú určené na rezanie dreva alebo výrobkov z dreva. Tieto pily sa nesmú používať s brúsnymi rozbrusovacími kotúčmi na rezanie železných materiálov, ako sú tyče, výstuže, svorníky atď.** Brúsný prach spôsobuje zablokovanie pohyblivých častí dielov, akým je napríklad spodný kryt. Iskry vznikajúce pri rozbrusovaní spôsobia spálenie spodného krytu, vložky stola a ďalších plastových dielov.
- Kedykoľvek je to možné, použite na upnutie obrobku svorky. Ak budete obrobok podopierať rukou, vaša ruka musí byť stále vo vzdialenosti minimálne 100 mm od jednej alebo druhej strany pilového kotúča. Nepoužívajte túto pilu na rezanie obrobkov, ktoré sú príliš malé, aby mohli byť bezpečne upnuté alebo držané rukou.** Ak sa bude vaša ruka nachádzať príliš blízko pri pilovom kotúči, hrozí zvýšené riziko zranenia spôsobeného kontaktom s pilovým kotúčom.
- Obrobok musí byť nehybný a upnutý alebo sa musí pridržovať k pravítku aj k pracovnému stolu. Neposúvajte obrobok do pilového kotúča a nikdy nerežte voľne od ruky.** Neupravené alebo pohyblivé sa obrobky môžu byť vymrštené vysokou rýchlosťou, čo môže viesť k spôsobeniu zranenia.
- Pretláčajte pilu cez obrobok. Nepreťahujte pilu cez obrobok.** Pri vykonávaní rezu zdvihnite hlavu pily a pretiahnite ju cez obrobok bez toho, aby ste vykonávali rez, spustíte motor, stlačte hlavu pily dole a **pretlačte pilu cez obrobok.** Rezanie s maximálnym zdvihom pravdepodobne spôsobí pohyb pilového kotúča po hornej časti obrobku a prudké vymrštenie zostavy pilového kotúča smerom k obsluhu.
- Nikdy neprekrižujte ruky nad určenú čiaru rezu, a to pred aj za pilovým kotúčom.** Prekriženie rúk pri držaní obrobku, to znamená držanie obrobku ľavou rukou vzhľadom na pravú stranu pilového kotúča a naopak, je veľmi nebezpečné.
- Ak sa pilový kotúč otáča, ani jednou rukou nesiahajte za vodidlo tak, aby bola Vaša ruka bližšie než 100 mm od pravej alebo ľavej strany pilového kotúča, aby ste**


odstránili zvyšky materiálu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Blízkosť rotujúceho pilového kotúča pri Vašej ruke nemusí byť úplne jasná a môže dôjsť k Vášmu vážnemu zraneniu.


- g) **Pred rezaním obrobok skontrolujte. Ak je obrobok ohnutý alebo inak deformovaný, upnite ho tak, aby bola vonkajšia deformovaná strana otočená k vodidlu. Vždy sa uistite, či nie je pozdĺž čiar rezu medzi obrobkom, vodidlom a stolom žiadna vôľa. Ohnuté alebo deformované obrobky sa môžu krútiť alebo posúvať, čo môže spôsobiť zablokovanie alebo pretáčanie počas rezania.** Na obrobku nesmú byť žiadne klince alebo cudzie predmety.
- h) **Nepoužívajte túto pílu, kým nebudú zo stola píly odstránené všetky nástroje a náradia, zvyšky dreva atď., okrem obrobku.** Malé kúsky materiálu, zvyšky dreva alebo iné predmety, ktoré sa dostanú do kontaktu s rotujúcim pilovým kotúčom, môžu byť vymrštené vysokou rýchlosťou.
- i) **Vždy režte iba jeden obrobok.** Viac obrobkov poskladaných na sebe nie je možné zodpovedajúcim spôsobom upnúť alebo upevniť, a preto môže dôjsť k ich zablokovaniu o pilový kotúč alebo k ich posuvu počas rezu.
- j) **Zaistite, aby bola táto pokosová píla pred použitím namontovaná alebo umiestnená na rovnom a pevnom pracovnom povrchu.** Rovný a pevný pracovný povrch znižuje riziko, pri ktorom by mohla byť pokosová píla nestabilná.
- k) **Plánujte svoju prácu. Vždy, keď zmeníte nastavenie uhla šikmého alebo pokosového rezu, zaistite, aby vodidlo nekoloidovalo s pilovým kotúčom alebo so systémom krytov.** Vykonajte kompletný simulovaný rez bez toho, aby ste zapli pílu a bez obrobku na stole píly, aby ste sa uistili, či nedôjde k žiadnemu porušeniu alebo ohrozeniu vodidla.
- l) **Pri obrobkoch, ktoré sú širšie alebo dlhšie než horná časť stola, používajte vhodné predlžovacie stoly alebo stojany.** Pri obrobkoch, ktoré sú širšie alebo dlhšie než stôl tejto pokosovej píly a ktoré nie sú bezpečne podopreté, môže dôjsť k ich náklonu. Ak sa odrezaná časť alebo obrobok pohnú, môžu spôsobiť zdvihnutie spodného krytu alebo môžu byť vymrštené rotujúcim pilovým kotúčom.
- m) **Nevyžívajte inú osobu ako náhradu za predlžovací stôl alebo pomocnú podporu.** Nestabilná podpera obrobku môže spôsobiť zablokovanie pilového kotúča alebo posuv obrobku počas rezu, čo môže spôsobiť váš kontakt alebo kontakt vášho pomocníka s pilovým kotúčom.
- n) **Odrezaná časť obrobku nesmie byť žiadnym spôsobom vzpriechená alebo pritlačená k rotujúcemu pilovému kotúču.** Ak sa vykoná akékoľvek obmedzenie, napríklad pomocou dĺžkových dorazov, odrezaná časť obrobku sa môže dostať do kontaktu s pilovým kotúčom a môže sa prudko vymrštiť.
- o) **K riadnemu podopreniu kruhových materiálov, ako sú tyče alebo rúrky, vždy používajte svorky alebo vhodné upínacie prostriedky.** Tyče majú počas rezu tendenciu k odvalovaniu, ktoré spôsobuje „zahryznutie“ pilového kotúča a vtáňovanie obrobku s vašou rukou do pilového kotúča.
- p) **Pred kontaktom s obrobkom nechajte pilový kotúč dosiahnuť maximálne otáčky.** Tak bude znížené riziko vymrštenia obrobku.
- q) **AK DÔJDE K ZABLOKOVANIU OBROBKU ALEBO PILOVÉHO KOTÚČA, VYPNITE TÚTO POKOSOVÚ PÍLU. POČKAJTE, KÝM NEDÔJDE K ZASTAVENIU VŠETKÝCH POHYBUJÚCICH SA DIELOV, ODPOJTE ZÁSTRČKU PRÍVODNÉHO KÁBLA OD SIEŤOVEJ ZÁSUVKY A/ALEBO VYBERTE Z NÁRADIA AKUMULÁTOR. POTOM ODSTRÁŇTE ZABLOKOVANÝ MATERIÁL.** Ak budete pokračovať v rezaní so zablokovaným obrobkom, mohlo by dôjsť k strate kontroly nad náradím alebo k poškodeniu tejto pokosovej píly.
- r) **Po dokončení rezu a pred odstránením odrezku uvoľníte spínač, držte hlavu píly v spodnej polohe a počkajte, kým nedôjde k zastaveniu pilového kotúča.** Siahanie do blízkosti dobiehajúceho pilového kotúča je nebezpečné.
- s) **Pri vykonávaní nekompletného rezu alebo pri uvoľnení spínača pred nastavením hlavy píly do celkom spodnej polohy držte pevne rukoväť.** Brzdny účinok píly môže spôsobiť náhly pohyb hlavy píly smerom dole, čo predstavuje riziko spôsobenia zranenia.


## Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové píly

-  **VAROVANIE:** Nedovoľte, aby familiárnosť (získaná pri častom používaní Vašej píly) nahradila bezpečnostné predpisy. Vždy pamätajte na to, že nepatrný zlomok sekundy stačí na to, aby spôsobil vážne zranenie.
-  **VAROVANIE:** Nikdy nevykonávajte žiadne úpravy elektrického náradia ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k zraneniu.
-  **VAROVANIE:** Nevkladajte akumulátor do jednotky, kým ste si neprečítali a nepochopili kompletné pokyny
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO STROJ,** kým nebude kompletne zostavený a nainštalovaný podľa pokynov. Nesprávne zostavený stroj môže spôsobiť vážne zranenie.
- POŽIADAJTE O RADY** svojho nadriadeného, inštruktora alebo inú kvalifikovanú osobu, ak nie ste celkom oboznámení s prevádzkou tohto stroja. Znalosti znamenajú bezpečnosť..
- UJISTITE SA,** či sa pilový kotúč otáča správnym smerom. Zuby pilového kotúča musia byť nastavené v smere otáčania, ktorý je vyznačený na píle.
- UTIAHNITE VŠETKY UPÍNACIE RUKOVÄTI,** skrutky a páky pred začatím práce. Uvoľnené svorky môžu spôsobiť vymrštenie dielov alebo obrobku vysokou rýchlosťou.
- VYVARUJTE SA NEKONTROLOVANÉHO UVOĽNENIA HLAVY PÍLY Z POLOHY ÚPLNE DOLE.** Inak hrozí riziko prevrtenia stroja.
- UJISTITE SA,** či sú čisté všetky pilové kotúče a jeho upínacie prvky. Či sú upínacie prvky riadne nastavené vzhľadom na pilový kotúč a či je bezpečne utiahnutá upínacia skrutka pilového kotúča. Uvoľnený pilový kotúč alebo jeho nesprávne upnutie môže spôsobiť poškodenie píly a zranenie osôb.
- NEPOUŽÍVAJTE INÉ NAPÁJACIE NAPÄTIE, NEŽ JE NAPÄTIE URČENÉ** pre túto pílu. Mohlo by dôjsť k prehriatiu, k poškodeniu náradia a k zraneniu osôb.

- NIKDY NEBLOKUJTE VENTILÁTOR,** ak chcete zablokovať hriadeľ motora. Mohlo by dôjsť k poškodeniu náradia a k zraneniu.
- NIKDY NEREŽTE ŽELEZNÉ KOVY** alebo murivo. Každý z týchto materiálov môže spôsobiť odlietavanie špičiek karbidových zubov z pilového kotúča vysokou rýchlosťou, čo môže spôsobiť vážne zranenie.
- NIKDY NEDOVOLTE, ABY SA AKÁKOĽVEK ČASŤ VÁŠHO TELA NACHÁDZALA V OSI PÍLOVÉHO KOTÚČA.** Došlo by k zraneniu osôb.
- NIKDY NENANÁŠAJTE MAZIVO NA PÍLOVÝ KOTÚČ, KTORÝ SA OTÁČA.** Aplikácia maziva by mohla spôsobiť vťahnutie vašej ruky do pilového kotúča, čo by viedlo k vážnemu zraneniu.
- NEVKLADAJTE** ruky do pracovného priestoru pilového kotúča, ak je táto píla pripojená k napájaciemu zdroju. Neúmyselná aktivácia pilového kotúča môže viesť k spôsobeniu vážneho zranenia.
- NIKDY NESIAHAJTE DO BLÍZKOSTI ALEBO ZA PÍLOVÝ KOTÚČ.** Kotúč môže spôsobiť vážne zranenie.
- NESIAHAJTE POD PÍLU, AK** nie je odpojená od napájacieho zdroja a ak nie je vypnutá. Kontakt s pilovým kotúčom môže mať za následok spôsobenie zranenia.
- UPEVNITE TOTO NÁRADIE K STABILNEJ A ROVNEJ PRACOVNEJ PLOCHE.** Vibrácie môžu spôsobiť nežiaduci pohyb tohto náradia alebo jeho prevrtenie a následné vážne zranenie.
- POUŽÍVAJTE IBA PÍLOVÉ KOTÚČE NA PRIEČNE REZY** odporúčané pre pokosové píly. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nepoužívajte pilové kotúče s karbidovými zubami s uhlom sklonu zuba väčším než 7 stupňov. Nepoužívajte pilové kotúče s hlbokými drážkami. Takéto kotúče sa môžu vychýliť a môžu sa dostať do kontaktu s ochranným krytom. Tak môžu spôsobiť poškodenie stroja a vážne zranenie.
- POUŽÍVAJTE IBA PÍLOVÉ KOTÚČE SPRÁVNEJ VEĽKOSTI A TYPU** špecificky určené pre toto náradie, aby ste zabránili poškodeniu náradia a spôsobeniu zranenia (splňajúce požiadavky normy EN847-1:2017).
- MAXIMÁLNE OTÁČKY VYZNAČENÉ NA PÍLOVOM KOTÚČI** musia byť vždy vyššie alebo zhodné s otáčkami, ktoré sú uvedené na výrobnom štítku píly.
- PRIEMER PÍLOVÉHO KOTÚČA** musí byť v súlade s údajmi uvedenými na výrobnom štítku tohto náradia.
- PRED ZAČATÍM PRÁCE SKONTROLUJTE PÍLOVÝ KOTÚČ, ČI NA ňOM NIE SÚ PRASKLINY** alebo iné poškodenia. Prasknutý alebo inak poškodený kotúč sa môže rozpadnúť na časti, ktoré budú vymrštené vysokou rýchlosťou, čo povedie k spôsobeniu vážneho zranenia. Prasknutý alebo poškodený kotúč ihneď vymeňte.
- VŽDY OČISTITE PÍLOVÝ KOTÚČ A JEHO UPÍNACIE PRVKY** pred začatím práce. Čistenie pilového kotúča a jeho upínacích prvkov vám umožňuje vykonávanie kontroly ich akéhokoľvek poškodenia. Prasknutý alebo inak poškodený pilový kotúč alebo jeho upínací prvok sa môže rozpadnúť na časti, ktoré budú vymrštené vysokou rýchlosťou, čo povedie k spôsobeniu vážneho zranenia.
- NEPOUŽÍVAJTE DEFORMOVANÉ KOTÚČE.** Vykonávajte kontrolu, ak sa pohybuje kotúč rovno a ak nedochádza k jeho vibráciám. Vibrujúci kotúč môže spôsobiť poškodenie náradia a/alebo vážne zranenie.
- NEPOUŽÍVAJTE** v blízkosti ochranného plastového krytu mazivá alebo čistiace prostriedky (najmä spreje alebo rozprašovače). Polykarbonát, z ktorého je kryt vyrobený, nie je proti niektorým chemikáliám odolný.
- DBAJTE NA TO, ABY BOL TENTO KRYT NA URČENOM MIESTE** a aby bol v bezchybnom stave.
- VŽDY POUŽÍVAJTE VLOŽKU STOLA S DRÁŽKOU PRE PÍLOVÝ KOTÚČ A AK JE TÁTO VLOŽKA POŠKODENÁ, VYMEŇTE JU.** Nahromadenie malých pilín pod touto pílou môže prekážať pohybu pilového kotúča alebo môže spôsobiť nestabilitu obrobku počas rezu.
- POUŽÍVAJTE IBA UPÍNACIE PRVKY PÍLOVÉHO KOTÚČA ŠPECIFIKOVANÉ PRE TOTO NÁRADIE,** aby ste zabránili poškodeniu tohto stroja a/alebo spôsobeniu vážneho zranenia.
- ODSTRÁŇTE Z VETRACÍCH DRÁŽOK MOTORA** všetky piliny a iné nečistoty. Upchaté vetracie drážky motora môžu spôsobiť prehriatie a poškodenie stroja a následný skrat, ktorý by mohol vážne zraniť používateľa.
- NIKDY SA NEPOKÚŠAJTE ZAISTIŤ SPÍNAČ V POLOHE ZAPNUTÉ.** Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu.
- NIKDY SI NA TOTO NÁRADIE NESTÚPAJTE.** Ak dôjde k náklonu tejto píly alebo k neúmyselnému kontaktu s pilovým kotúčom, môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- NIKDY NENECHÁVAJTE NÁRADIE BEŽAŤ BEZ DOHLADU. VYPNITE NAPÁJANIE.** Náradie neopúšťajte, kým sa úplne nezastaví.
- UJISTITE SA,** či používate pre rezaný materiál správny pilový kotúč.
- NEPOUŽÍVAJTE BRÚSNE ALEBO REZNÉ KOTÚČE.** Nimi generované príliš veľké teplo môže poškodiť pílu a spôsobiť zranenie.

 **VAROVANIE:** Rezanie plastov, dreva pokrytého miazgou a iných materiálov môže spôsobiť hromadenie roztaveného materiálu na špičkách zubov kotúča a na stredovej časti pilového kotúča, čím sa zvyšuje riziko prehriatia a zasekávania pilového kotúča pri rezaní.

 **VAROVANIE: VŽDY** používajte ochranné okuliare. Okuliare na bežné denné nosenie NIE SÚ bezpečnostné ochranné okuliare. Ak prebieha sekanie v prašnom prostredí, používajte tvárový štít alebo masku proti prachu. VŽDY POUŽÍVAJTE SCHVÁLENÉ BEZPEČNOSTNÉ OCHRANNÉ VYBAVENIE:

 **VAROVANIE:** Určitý prach, ktorý sa vytvára pri brúsení, rezaní, vŕtaní a ďalších prácach na stavenisku, obsahuje chemické látky, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, novorodenecké chyby a iné reprodukčné problémy. Niektoré príklady týchto chemických látok:

- Olovo z farieb na báze olova.
- Kryštalický kremík z tehál a cementu a z iných stavebných výrobkov.
- Arzén a chróm z chemicky ošetrovaného reziva.

Úroveň rizika vystavenia sa týmto látkam je rôzna, záleží, ako často robíte tento typ práce. Ak chcete obmedziť pôsobenie týchto chemických látok: pracujte v dobre vetranom priestore a používajte schválené bezpečnostné zariadenia, ako sú masky proti prachu, ktoré sú špeciálne navrhnuté na odfiltrovanie mikroskopických častíc.

- **Vyvarujte sa dlhodobého kontaktu s prachom, ktorý vzniká pri brúsení, rezaní, vrútaní a iných stavebných prácach. Používajte ochranný odev a nekrýte miesta umyte mydlom a vodou.** Ak umožníte, aby sa vám prach dostal do úst a očí, alebo aby vám prilipol na pokožku, budete podporovať vstrebávanie škodlivých chemických látok.



**VAROVANIE:** Pri použití tohto náradia sa môže vytvárať alebo uvoľňovať prach, ktorý môže spôsobiť vážne a trvalé dýchacie problémy alebo iné zranenia. Vždy používajte schválenú ochranu dýchacích ciest, ktorá je vhodná na ochranu pred vznikajúcim prachom. Odvádzajte prach smerom od vašej tváre a tela.



**VAROVANIE:** Pri prevádzke vždy používajte vhodnú individuálnu ochranu sluchu. V určitých podmienkach a po určitom čase použitia môže hluk tohto náradia spôsobiť stratu sluchu.

- **Berte, prosím, do úvahy nasledujúce faktory ovplyvňujúce hladinu hluku:**

- Používajte pilové kotúče so zníženou hlučnosťou.
- Používajte iba správne nabrúsené pilové kotúče.
- Používajte pilové kotúče špeciálne navrhnuté na zníženie hlučnosti.

- **Vetracie otvory často kryjú pohybujúce sa diely, a preto musíte na túto časť náradia dávať pozor.** Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohybivými dielmi zachytené.

## Zvyškové riziká

Pri použití pil vznikajú nasledujúce riziká:

- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi.

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto sú:

- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrýtimi časťami rotujúceho pilového pásu.
- Riziko zranenia pri výmene nožov.
- Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmi.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri rezaní dreva, najmä dubového, bukového a materiálu MDF.

Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích problémov:

- Pri rezaní dreva nie je pripojené žiadne odsávacie zariadenie.
- Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je spôsobené zanesenými filtrami.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## Nabíjačka

Nabíjačky DEWALT sa nemusia žiadnym spôsobom nastavovať a sú skonštruované tak, aby bola zaistená ich čo najjednoduchšia obsluha.

### Elektrická bezpečnosť

Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie napätie. Vždy skontrolujte, či napätie akumulátora zodpovedá napätiu na typovom štítku. Takisto sa uistite, či napájacie napätie vašej nabíjačky zodpovedá napätiu v sieti.



Vaša nabíjačka DEWALT je chránená dvojistou izoláciou v súlade s normou EN60335. Preto nie je nutné použiť uzemňovací vodič.

Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť u výrobcu DEWALT alebo v jeho autorizovanom servise.

### Výmena sieťovej zástrčky (iba Veľká Británia a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:

- Bezpečne zlikvidujte starú zástrčku.
- Pripojte hnedý vodič k svorku pod napätím na novej zástrčke.
- Modrý vodič pripojte k nulovej svorku.



**VAROVANIE:** Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič.

Dodržiňte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.

### Použitie predlžovacieho kábla

Ak to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite **Technické údaje**). Minimálny prierez vodiča je 1 mm<sup>2</sup>. Maximálna dĺžka je 30 m.

V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.

### Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky nabíjačky

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE:** Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre kompatibilné nabíjačky (pozrite **Technické údaje**).

- Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky pokyny a výstražné upozornenia nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.



**VAROVANIE:** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dbajte na to, aby sa do nabíjačky nedostala žiadna kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



**VAROVANIE:** Odporúčame vám používať prúdový chránič (RCD) s citlivosťou minimálne 30 mA.



**UPOZORNENIE:** Riziko popálenia. Z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia zranenia nabíjajte iba akumulátory DEWALT, ktoré sú na nabíjanie určené. Ostatné typy akumulátorov môžu prasknúť, čo môže viesť k zraneniu osôb alebo k hmotným škodám.





**UPOZORNENIE:** Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s týmto zariadením nebudú hrať.

**POZNÁMKA:** V určitých podmienkach, keď je nabíjačka pripojená k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku skratovaniu nabíjajúcich kontaktov vnútri nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzíe vodivé predmety a materiály, ako sú oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú dostať do vnútorného priestoru nabíjačky. Ak nie je v úložnom priestore nabíjačky umiestnený žiadny akumulátor, vždy odpojte prívodný kábel nabíjačky od siete. Skôr ako budete čistiť nabíjačku, odpojte ju od siete.

- **NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka uvedená v tomto návode.** Nabíjačka aj akumulátory sú špeciálne navrhnuté tak, aby mohli pracovať dohromady.
- **Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne iné použitie, než je nabíjanie nabíjajúcich akumulátorov DEWALT.** Akékoľvek iné použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
- **Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa alebo snehu.**
- **Pri odpojení nabíjačky vždy odpojte zástrčku od zásuvky a netahajte za prívodný kábel.** Týmto spôsobom zabránite poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
- **Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak, aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu alebo nadmernému zaťaženiu.**
- **Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte predlžovací kábel.** Použitie nesprávneho predlžovacieho kábla by mohlo viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
- **Nekladte na nabíjačku žiadne predmety a neumiestňujte nabíjačku na mäkký povrch, na ktorom by mohlo dôjsť k zablokovaniu vetracích drážok, čo by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty vnútri nabíjačky.** Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov tepla. Odvod tepla z nabíjačky je zaisťovaný cez drážky v hornej a spodnej časti krytu nabíjačky.
- **Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným prívodným káblom alebo s poškodenou zástrčkou – zaisťte okamžitú výmenu poškodených častí.**
- **Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.** Opravu zverte autorizovanému servisu.
- **Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná oprava alebo údržba, zverte tento úkon autorizovanému servisu.** Nesprávne vykonaná opätovná montáž môže viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
- Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, prívodný kábel musí ihneď vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
- **Pred čistením nabíjačky vždy odpojte od elektrickej siete. Týmto spôsobom obmedzíte riziko úrazu elektrickým prúdom.** Vybratie akumulátora toto riziko neznižuje.
- **NIKDY sa nepokúšajte spojiť dve nabíjačky dohromady.**
- **Nabíjačka je určená na použitie so štandardným napätím elektrickej siete 230 V. Nepokúšajte sa používať iné napätie.** Táto nabíjačka nie je určená pre vozidlá.



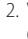



### Nabíjanie akumulátora (obr. B)

1. Pred vloženíím akumulátora pripojte nabíjačku k zodpovedajúcej sieťovej zásuvke.
2. Vložte akumulátor  do nabíjačky a uistite sa, či je akumulátor v nabíjačke riadne usadený. Červený indikátor (nabíjanie) začne opakovane blikať, čo bude indikovať začatie procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované nepretržitým svietením černej kontrolky. Akumulátor je úplne nabitý a môže sa okamžite použiť alebo sa môže ponechať v nabíjačke. Ak chcete akumulátor z nabíjačky vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo  nachádzajúce sa na akumulátore.

**POZNÁMKA:** Z dôvodu zaistenia maximálnej výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred ich prvým použitím ich doplna nabite.

### Použitie nabíjačky

Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný v tabuľke nižšie.

Indikátory nabíjania	
 Nabíjanie	
 Úplne nabité	
 Odloženie nabíjania akumulátora*	

\*Červená kontrolka bude stále blikať, ale počas tohto procesu bude svietiť aj žltá kontrolka. Hneď ako akumulátor dosiahne zodpovedajúcu teplotu, žltá kontrolka zhasne a nabíjačka začne nabíjať.

V kompatibilnej nabíjačke (nabíjačkách) sa nebude chybný akumulátor nabíjať. Nabíjačka bude indikovať chybný akumulátor nerozsvietením kontrolky.

**POZNÁMKA:** To môže tiež znamenať poruchu v nabíjačke.

Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného servisného strediska na otestovanie.

### Odloženie nabíjania akumulátora

Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora, automaticky začne režim odloženia nabíjania a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania. Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú životnosť akumulátora.

Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou rýchlosťou než zahriaty akumulátor.

Akumulátor sa bude počas celého nabíjacieho procesu nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti sa na maximálnu rýchlosť nabíjania ani v prípade, ak je zahriaty.

Na rýchle ochladenie akumulátora je nabíjačka DCB118 vybavená vnútorným ventilátorom. Tento ventilátor sa zapína automaticky, hneď ako je nutné akumulátor ochladiť. Nikdy nepoužívajte túto nabíjačku, ak nie je v poriadku funkcia ventilátora alebo ak sú zablokované vetracie drážky nabíjačky. Dbajte na to, aby sa dovnútra nabíjačky nedostali žiadne cudzie predmety.

### Systém elektronickej ochrany

Náradie radu XR Li-Ion je vybavené systémom elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.

Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany sa náradie automaticky vypne. Ak dôjde k tejto situácii, vložte akumulátor typu Li-Ion do nabíjačky a nechajte ho úplne nabíť.

### Montáž na stenu

Tieto nabíjačky sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné namontovať na stenu alebo položiť priamo na stôl alebo inú pracovnú plochu. Ak bude nabíjačka namontovaná na stenu, umiestnite ju tak, aby bola v dosahu sieťovej zásuvky a mimo rohov alebo iných prekážok, ktoré by mohli obmedzovať prúdenie vzduchu. Na určenie polohy montážnych skrutiek na stene použite ako šablónu zadnú časť nabíjačky. Namontujte nabíjačku bezpečne na stenu pomocou skrutiek do sadrokartónu (kúpené samostatne) s dĺžkou najmenej 25,4 mm a s priemerom hlavy skrutky 7 – 9 mm. Zaskrutkujte ich do dreva do optimálnej hĺbky tak, aby zo steny vyčnievali približne 5,5 mm. Zarovnajte otvory na zadnej strane nabíjačky s vyčnívajúcimi skrutkami a zasuňte ich do príslušných otvorov.

### Pokyny na čistenie nabíjačky

**VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od elektrickej siete.** Nečistoty a mazivá môžu byť z povrchu nabíjačky odstránené pomocou handričky alebo mäkkej kefy bez kovových štetín. Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

## Akumulátor

### Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky akumulátory

Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite do objednávky doplniť katalogové číslo a napájacie napätie akumulátora.

Po dodaní nie je akumulátor úplne nabitý. Pred použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených pokynov.

#### PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY

- **Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.** Vloženie alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo výparov.
- **Nikdy nevkładajte akumulátor do nabíjačky silou. Akumulátor nikdy žiadnym spôsobom neupravujte, aby sa mohol nabíjať v inej nabíjačke, pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu jeho obalu a k následnému vážnemu zraneniu.**
- Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách DEWALT.
- **NESTRIEKAJTE** na akumulátory vodu a neponárajte ich do vody alebo do iných kvapalín.
- **Neskladujte alebo nepoužívajte náradie a akumulátory na miestach, kde môže teplota klesnúť pod 4 °C (ako sú vonkajšie budy alebo kovové stavby v zime) alebo kde môže presiahnuť 40 °C (ako sú vonkajšie budy alebo plechové stavby v letnom období).**
- **Nespalujte akumulátory, aj keď sú vážne poškodené alebo celkom opotrebované.** Akumulátor môže v ohni explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických výparov a látok.
- **Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto opláchnite mydlom a vodou.** Ak sa vám dostane kvapalina z akumulátora do očí, vyplachujte otvorené oči vodou zhruba 15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrovanie, elektrolytom akumulátora je zmes tekutých organických uhľičtanov a soli lítia.
- **Obsah otvorených článkov akumulátora môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním.** Zaisťte prísun čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

**VAROVANIE: Riziko popálenia.** Kvapalina z akumulátora sa môže vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu s plameňom alebo so zdrojom iskrenia.

**VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte akumulátor z akéhokoľvek dôvodu rozoberať.** Ak je obal akumulátora prasknutý alebo poškodený, nevkładajte akumulátor do nabíjačky. Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte akumulátor alebo nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu, pádu alebo inému poškodeniu (napríklad prepichnutie klincom, zásah kladivom, rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Poškodený akumulátor by sa mal vrátiť do autorizovaného servisu, kde sa zaisť jeho recyklácia.

**VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Neskladujte ani neprenášajte akumulátor tak, aby mohlo dôjsť ku skratu kontaktov kovovými predmetmi.** Nevkládajte akumulátory napríklad do záster, vreciek, debien na náradie, zásuviek stolov atď., kde môžu byť klince, skrutky, kľúče atď.

**UPOZORNENIE: Ak sa náradie nepoužíva, pri odkladaní postavte náradie na stabilný povrch tak, aby nemohlo dôjsť k jeho pádu.** Niektoré náradia s veľkým akumulátorom budú stáť na akumulátore vo zvislej polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.

### Preprava



**VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku požiaru.** Pri preprave akumulátorov môže prípadne dôjsť k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty akumulátora dostanú náhodne do styku s vodivými materiálmi. Pri preprave akumulátora sa uistite, či sú kontakty akumulátora riadne chránené a dobre izolované od materiálov, s ktorými by sa mohli dostať do kontaktu a ktoré by mohli spôsobiť skrat. **POZNÁMKA:** Akumulátory Li-Ion sa nesmú vkladať do kontrolovanej batožiny.

Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré sú predpísané v priemyselných a právnych normách, ktoré zahŕňajú odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného tovaru – Predpisy asociácie pre medzinárodnú leteckú dopravu nebezpečného tovaru (IATA), Medzinárodné predpisy pre námornú prepravu nebezpečného tovaru (IMDG) a Európska dohoda týkajúca sa medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného tovaru (ADR). Články a akumulátory Li-Ion boli testované podľa požiadaviek časti 38.3, ktorá je uvedená v príručke testov a kritérií dokumentu Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného tovaru.

Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov DEWALT vyňatá z klasifikácie ako plne regulovaná preprava nebezpečného materiálu triedy 9. V zásade platí, že iba zásielky obsahujúce akumulátory typu Li-Ion s energetickým výkonom väčším než 100 watthodín (Wh) budú vyžadovať dopravu ako plne regulovaný tovar triedy 9. Na všetkých akumulátoroch typu Li-Ion je na obale uvedený energetický výkon vo watthodinách. Navyše, vzhľadom na zložitosť regulácie, DEWALT neodporúča leteckú prepravu samotných akumulátorov typu Li-Ion bez ohľadu na ich výkon vo watthodinách. Zásielky náradia s akumulátormi (combo súpravy) sa môžu prepravovať leteckou dopravou, ak ich výkon vo watthodinách nie je väčší než 100 Wh. Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia, označovania a vyžadovanej dokumentácie.

Informácie uvedené v tejto časti príručky sú uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné v čase vytvorenia tohto dokumentu. Na tieto informácie sa však nevzťahuje žiadna záruka, výslovná alebo predpokladaná. Je povinnosťou kupujúceho zaisťiť, aby jeho činnosti spĺňali požiadavky platných predpisov.

### Preprava akumulátorov typu FLEXVOLT™

Akumulátor DEWALT FLEXVOLT™ má dva režimy: **Použitie a Preprava.**

**Režim Použitie:** Ak je akumulátor FLEXVOLT™ postavený samostatne alebo ak je vložený do náradia DEWALT s napájacím napätím 18 V, bude pracovať ako akumulátor s napájacím napätím 18 V. Ak je akumulátor DEWALT FLEXVOLT™ vložený do výrobku s napájacím napätím 54 V alebo 108 V (dva akumulátory 54 V), bude pracovať ako akumulátor s napájacím napätím 54 V.

**Režim Preprava:** Ak je na akumulátor typu DEWALT FLEXVOLT™ nasadená krytka, akumulátor je v prepravnom režime. Uchovajte tento kryt na účely prepravy akumulátora.

Ak je tento akumulátor v režime Preprava, prepojenie článkov je na akumulátore elektricky rozpojené, čím vzniknú 3 akumulátory s nižšou kapacitou vo watthodinách (Wh) v porovnaní s 1 akumulátorom s vyššou kapacitou vo watthodinách. Tento vyšší počet 3 akumulátorov s nižším výkonom vo watthodinách umožňuje vybrať tohto akumulátora z určitých prepravnych predpisov, ktoré sú určené pre akumulátory s väčším výkonom vo watthodinách.

Napríklad režim Preprava udáva výkon 3 × 36 Wh, čo znamená 3 akumulátory, ktoré majú každý výkon 36 watthodín. Režim Použitie udáva kapacitu 108 watthodín (1 samotný akumulátor).

### Odporúčanie pre uloženie

1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je v chlade a suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a nadmerného tepla či chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas, s ohľadom na dosiahnutie optimálnych výsledkov vám odporúčame, aby ste ich uložili mimo nabíjačky úplne nabité na suchom a chladnom mieste.

### Štítky na nabíjačke a na akumulátore

Okrem piktogramov uvedených v tomto návode majú nálepky na nabíjačke a akumulátore nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Čas nabíjania je uvedený v časti **Technické údaje**.



Nepokúšajte sa kontakty prepojiť vodivými predmetmi.



Nenabíjajte poškodené akumulátory.




Zabráňte styku s vodou.



Poškodené káble ihneď vymeňte



Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C do 40 °C.




Príklad nálepky s označením Použitie a Preprava





 Nie je určené na vonkajšie použitie.

 Vykonávajte likvidáciu akumulátora s ohľadom na životné prostredie.

 Nabíjajte akumulátory iba v určených nabíjačkách DEWALT. Ak sa budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať iné akumulátory než akumulátory DEWALT, môže dôjsť k ich prasknutiu alebo k vzniku iných nebezpečných situácií.

 Akumulátory nespálujte.

 Režim POUŽITIE (bez prepravnej krytky). Príklad: Udávaná kapacita 108 Wh (1 akumulátor s kapacitou 108 Wh).

 Režim PREPRAVA (s použitou prepravnou krytkou). Príklad: Udávaný výkon 3x 36 Wh (3 akumulátory s výkonom 36 Wh).

### Typ akumulátora

Model DCS781 pracuje s akumulátorom s napätím 54 V.

Môžu sa používať nasledujúce akumulátory: DCB546, DCB547, DCB548. Ďalšie informácie nájdete v časti **Technické údaje**.

### Obsah balenia

Balenie obsahuje:


- 1 pokosovú pílu DCS781
- 1 stabilizačnú tyč
- 1 pílový kotúč DEWALT s priemerom 305 mm s karbidovými zubmi
- 2 predĺženia základne
- 1 upínaciu svorku materiálu
- 1 nabíjačku (iba súprava)
- 1 akumulátor (iba súprava)


Vo vrecku:

- 1 vak na prach
- 1 kľúč na pílový kotúč
- 1 návod na použitie
- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho časti alebo príslušenstva.
- Pred použitím venujte dostatok času dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu tohto návodu.

### Štítky na náradí


Na náradí sú nasledujúce piktogramy:

 Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.


 Používajte ochranu sluchu.

 Používajte ochranu zraku.

 Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od nožovej lišty.

 Udržujte ruky vo vzdialenosti 100 mm z každej strany pílového kotúča.

 Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla.

 Bod uchopenia na prenášanie.

### Umiestnenie dátumového kódu (obr. C)

Dátumový kód **64**, ktorý obsahuje aj rok výroby, je vytlačený na skrini.

2022 XX XX

Rok výroby

### Popis (obr. A)

 **VAROVANIE:** Nikdy nevykonávajte žiadne úpravy elektrického náradia ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k zraneniu.

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Spúšťač spínača                   | 13 Zaisťovací gombík šikmých rezov |
| 2 Ovládacia rukoväť                 | 14 Stabilizátor                    |
| 3 Akumulátor                        | 15 Rukoväť na zdvíhanie            |
| 4 Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora  | 16 Nastavovacia skrutka vodidla    |
| 5 Montážne otvory                   | 17 Port na odvod prachu            |
| 6 Spodný kryt                       | 18 Stôl                            |
| 7 Zaisťovacia páka pokosových rezov | 19 Zaisťovací gombík hlavy         |
| 8 Západka dorazu pokosových rezov   | 20 Základňa                        |
| 9 Meradlo pokosových rezov          | 21 Spínač XPS                      |
| 10 Skrutky meradla pokosových rezov | 22 Krídlová matica                 |
| 11 Miesta na uchopenie píly         | 23 Vertikálne upínadlo materiálu   |
| 12 Vodidlo                          | 24 Vodiace tyče                    |

25 Hĺbkový doraz

26 Kryt s drážkou pre pílový kotúč

27 Skrutka ukazovateľa meradla pokosových rezov

28 Doraz šikmých rezov 0°

29 Nastavovacia skrutka hĺbky rezu

30 Zaisťovací gombík vodiacich tyčí

31 Ukazovateľ meradla pokosových rezov

32 Predĺženie

### Použitie výrobku

Vaša kompaktná akumulátorová pokosová píla DEWALT je určená na profesionálne rezanie dreva, drevených výrobkov a plastov. Pri použití vhodných pílových kotúčov je možné aj rezanie hliníka. Táto pokosová píla jednoducho, presne a bezpečne robí priečne, šikmé a pokosové rezy.

Táto píla je určená na použitie pílových kotúčov s priemerom 305 mm, ktoré sú majú karbidové zuby.

**NEPOUŽÍVAJTE** vo vlhkom prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.

Tieto pokosové píly sú elektrické náradie na profesionálne použitie.

**ZABRÁŇTE** deťom, aby sa s náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.

 **VAROVANIE!** *Nepoužívajte tento stroj na iné než určené účely.*


- **Malé deti a neskúsené osoby.** Toto náradie nie je určené na použitie nedospelými alebo neskúsenými osobami bez dozoru.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto výrobkom bez dozoru.

### Zoznámenie (obr. A, D)

Vaša pokosová píla je v škatuli čiastočne zostavená. Pozrite **Zostavenie predĺženia základne** a **Zostavenie stabilizačnej tyče** v pokynoch na zostavenie. Otvorte škatuľu a vyberte pílu uchopením za pohodlnú zdvíhaciu rukoväť **15**, ako je zobrazené na obr. D.


Postavte pílu na hladký a rovný povrch ako pracovný stôl alebo iný pevný stôl.

Prezrite si obr. A, aby ste sa oboznámili s pílou a s jej rôznymi dielmi. Časť týkajúca sa nastavenia bude odkazovať na tieto termíny a vy musíte vedieť, ako sa tieto časti nazývajú a kde sa nachádzajú.

 **UPOZORNENIE:** *Riziko priškripenia. Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia udržiavajte pri sťahovaní rukoväti smerom dole palec pod rukoväťou. Spodný kryt sa pri zatiahnutí rukoväti dole pohybuje nahor, čo môže spôsobiť priškripenie. Pre špeciálne rezy je rukoväť umiestnená blízko pri kryte.*

Ovládaciu rukoväť **2** zatlačte mierne dole a povyťahnite zaisťovací gombík hlavy **19** a otočte o 90 stupňov. Držte rameno, mierne uvoľňujte prítlak a nechajte ho zdvihnúť až do maximálnej výšky. Pri prenášaní píly z jedného miesta na iné používajte zaisťovací gombík hlavy. Na prepravu píly vždy používajte rukoväť na zdvíhanie **15** alebo miesta na uchopenie **11** znázornené na obrázku A.

### Použitie LED pracovného svetidla CUTLINE™ (obr. A)

 **UPOZORNENIE:** *Nepozerajte sa do zdroja svetla. Mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.*

**POZNÁMKA:** Akumulátor musí byť nabitý a musí byť vložený do píly.

LED pracovné svetidlo CUTLINE™ je možné zapnúť nearetovaným spínačom **21**. Ak sa nebudie píla používať dlhšie než 20 sekúnd, osvetlenie sa automaticky vypne. Toto svetidlo sa tiež automaticky aktivuje pri každom stlačení hlavného spúšťačieho spínača náradia **1**.


Ak chcete vykonať rez cez existujúcu čiaru rezu nakreslenú ceruzkou na obrobku, zapnite pracovné svetidlo CUTLINE™ nearetovaným spínačom **21** (nie pomocou hlavného spúšťačieho spínača), a potom stiahnite dole ovládaciu rukoväť **2**, aby došlo k nastaveniu pílového kotúča do blízkosti obrobku. Na drevenom obrobku sa objaví tieň pílového kotúča. Táto čiara s tieňom predstavuje materiál, ktorý sa odstráni pílovým kotúčom pri vykonávaní rezu. Zarovnajtie čiaru nakreslenú ceruzkou s okrajom tieňa pílového kotúča, aby bola táto čiara správne zarovnaná. Možno bude nutné nastavenie uhla šikmého alebo pokosového rezu, aby sa čiara rezu vyznačená ceruzkou presne prekrývala.


Vaša píla je vybavená funkciou monitorovania akumulátora. Hneď ako nabitie akumulátora klesne na minimálnu hodnotu a/alebo ak bude akumulátor príliš horúci, pracovné svetidlo CUTLINE™ začne blikať. Pred ďalším pokračovaním v práci akumulátor najskôr nabite. Pokyny týkajúce sa nabíjania akumulátora nájdete v časti opisujúcej **postup nabíjania v dôležitých bezpečnostných pokynoch pre všetky nabíjačky**.

### Ovládanie pokosu (obr. A)

Zaisťovacia páka pokosových rezov a západka dorazu pokosových rezov umožňujú nastavenie pokosu vašej píly do polohy 60° vpravo a 50° vľavo. Na nastavenie pokosu zdvihnite zaisťovaciu páku pokosových rezov **7**, zovrite západku dorazu pokosových rezov **8** a prestavte rameno pokosu na požadovaný uhol na meradle pokosových rezov **9** podľa ukazovateľa meradla pokosových rezov **31**. Na zaistenie ramena pokosu zatlačte dole zaisťovaciu páku pokosových rezov.

### MONTÁŽ A NASTAVENIE

 **VAROVANIE:** *Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred akýmkoľvek nastavovaním alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení stroj vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.*

 **VAROVANIE:** *Používajte iba akumulátory a nabíjačky DEWALT.*

## Zostavenie predĺženia základne (obr. E)



**VAROVANIE:** Predĺženie základne musí byť zostavené na oboch stranách základne píly ešte pred použitím píly.

1. Predĺženie **32** musí byť orientované podľa obrázka E úplným zasunutím do podpier tvaru U. Nepoužívajte pílu bez namontovaných predĺžení!
2. Upnite tyče predĺženia voči základni pokosovej píly zasunutím skrutky predĺženia **63** úplne cez upínadlo.
3. Opakujte kroky 1 a 2 na druhej strane.

## Montáž na pracovný stôl (obr. A)

Montážne otvory **5** sú vo všetkých 4 nohách, aby sa uľahčila montáž na stôl podľa znázornenia na obrázku A. (Existujú otvory dvoch rôznych rozmerov, aby bolo možné použiť rôzne rozmiery skrutiek. Použite akýkoľvek otvor. Nie je nutné, aby ste použili oba otvory.) Pílu vždy pevne pripevnite k stabilnej pracovnej ploche, aby ste zabránili jej pohybu. Ak chcete zvýšiť komfort pri prenášaní píly, môžete namontovať pílu na dosku z preglejky s hrúbkou minimálne 12,7 mm, ktorá sa môže pripevniť k pracovnému stolu a ktorá sa môže neskôr ľahko uvoľniť a preniesť na iné pracovisko, kde sa znovu upne pomocou svoriek.

**POZNÁMKA:** Pokiaľ pílu upevňujete na dosku, dbajte na to, aby z jej spodnej strany upevňovacie skrutky nevyčnievali. Doska z preglejky musí dokonale sedieť na pracovnej ploche stola. Ak upínate pílu k pracovnej ploche, upínajte ju iba na upínacích výstupkoch, na ktorých sa nachádzajú otvory pre montážne skrutky. Upnutie píly pomocou iných upínacích miest bude mať určite nesprávny vplyv na funkciu píly.



**UPOZORNENIE:** Upevňovacia doska a pracovný stôl alebo miesto, na ktorom sa bude píla používať, musia byť rovné, aby ste zabránili nepresnostiam pri rezaní. Ak dochádza na pracovnej ploche ku kolísaniu píly, podložte jednu pätku píly tenkým kúskom materiálu, aby došlo k vyrovnaní píly.

## Zostavenie stabilizačnej tyče (obr. F)

Píla obsahuje jeden stabilizátor základne **14**, ktorý je nutné nainštalovať pred použitím píly. Stabilizátor zasunúť do otvorov v zadnej časti jednotky. Prestavte stabilizátor dovnútra alebo von, kým sa nedostane do kontaktu s pracovným povrchom. Potom utiahnite skrutku **62** v základni a upevnite tak stabilizátor.

## Výmena alebo nasadenie nového pilového kotúča (obr. A, G)



**VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia, pred prepravou, čistením alebo opravou, pred akýmkoľvek nastavovaním alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení, náradie vždy vypnite, vyberte akumulátor a zaistovacia páka dajte do prepravnej polohy. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.



**VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika zranenia osôb používajte pri manipulácii s pilovými kotúčmi pracovné rukavice.



**UPOZORNENIE:**

- Nikdy nestláčajte tlačidlo zámky hriadeľa, ak je pilový kotúč v zábere alebo ak dobieha.
- Nerežte s touto pokosovou pílou železné kovy (s obsahom železa alebo ocele) alebo murivá či výrobky z vláknoocementu.



**VAROVANIE!** Dbajte na to, aby sa výmena pilového kotúča vykonávala iba opísaným spôsobom. Používajte iba pilové kotúče, ktoré sú špecifikované v časti **Doplňkové príslušenstvo**.

## Odobratie pilového kotúča (obr. A, G)

1. Vyberte z píly akumulátor **3**.
2. Zdvihnute rameno do hornej polohy a zdvihnite spodný ochranný kryt **6** do najvyššej možnej polohy.
3. Stlačte tlačidlo zaistenia hriadeľa **36** a súčasne rukou opatrne otáčajte pilovým kotúčom, kým poistka nezaskočí.
4. Prstom natočte doštičku skrutky pilového kotúča **38**, aby sa sprístupnila hlava skrutky pilového kotúča **40**.
5. Držte stlačené zaistovacie tlačidlo hriadeľa a doštičku skrutky pilového kotúča odtlačenú mimo a na povolenie skrutky pilového kotúča použite dodaný kľúč na pilový kotúč **37**. (Otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek, závit je ľavý.) Odoberte skrutku pilového kotúča.
6. Odoberte vonkajšiu upínicu podložku, adaptér pilového kotúča a pilový kotúč.

## Inštalácia pilového kotúča (obr. A, G)

1. Vyberte z píly akumulátor **3**.
2. Zdvihnute hlavu píly do hornej polohy a zdvihnite spodný ochranný kryt **6** do najvyššej možnej polohy. Umiestnite pilový kotúč **39** na hriadeľ, potom umiestnite adaptér pilového kotúča **59** a potom vonkajšiu podložku pilového kotúča **57**. Dbajte na to, aby smer šípky na pilovom liste súhlasil so smerom šípky na doske krytu.
3. Stlačte tlačidlo zaistenia hriadeľa **36** a súčasne rukou opatrne otáčajte pilovým kotúčom, kým poistka nezaskočí.
4. Prstom zatlačte späť doštičku skrutky pilového kotúča **38**, aby sa sprístupnila hlava skrutky pilového kotúča **40**.
5. Držte stlačené zaistovacie tlačidlo hriadeľa a doštičku skrutky pilového kotúča odtlačenú mimo a na dôkladné utiahnutie skrutky pilového kotúča použite dodaný kľúč na pilový kotúč **37**. (Otáčajte proti smeru pohybu hodinových ručičiek, závit je ľavý.)

## Výmena krytu s drážkou pre pilový kotúč (obr. A)

1. Ak chcete odobrať kryt s drážkou pre pilový kotúč **26**, vyskrutkujte skrutky, ktoré tento kryt upevňujú a použite nový kryt.

2. Namontujte skrutky späť v nasledujúcom poradí: Najskôr cez guľaté otvory nachádzajúce sa v polovici vzdialenosti od koncov a potom cez drážky na koncoch. Nevyžaduje sa žiadne nastavenie.

## Nastavenie meradla pokosových rezov (obr. A, H)

Povoľte zaistovacia rukoväť pokosových rezov **7** a pohybujte ramenom pokosových rezov, kým uvoľňovacie tlačidlo pokosu **8** nezaskočí v polohe 0° pre pokosový rez. Neutahajte zaistovacia rukoväť pokosových rezov. Medzi pilový kotúč a vodidlo píly vložte uhlomer podľa obrázku. (Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov zubov pilového kotúča. Meranie by nebolo presné.) Ak nie je pilový kotúč presne v kolmej polohe vzhľadom na vodidlo **12**, uvoľnite štyri skrutky meradla pokosových rezov **10**, ktoré upevňujú meradlo pokosu a posúvajte zaistovacia rukoväť pokosových rezov a meradlo doľava alebo doprava, kým nebude pilový kotúč pri meraní uhlomerom kolmý na vodidlo. Dotiahnite všetky štyri skrutky. Teraz nevenujte žiadnu pozornosť ukazovateľ meradla pokosových rezov.

## Nastavenie ukazovateľa meradla pokosových rezov (obr. A)

Uvoľnite zaistovacia rukoväť pokosových rezov **7**, aby mohlo byť rameno pokosových rezov nastavené do nulovej polohy. S povolenou zaistovacou rukoväťou pokosových rezov zovrite západku dorazu pokosových rezov **8** a pootáčajte ramenom pokosových rezov na nulu a nechajte zaskočiť západku pokosových rezov. Skontrolujte ukazovateľ pokosových rezov **31** a meradlo pokosových rezov **9**, ktoré sú zobrazené na obr. A. Ak neukazuje ukazovateľ presne polohu nula, pridržte ho na mieste, povoľte skrutku ukazovateľa pokosu **27**, premiestnite ukazovateľ a znovu utiahnite skrutku.

## Šikmý rez kolmo k stolu (obr. A, I, J)

Ak chcete zarovnať polohu pilového kotúča kolmo k rovine stola **18**, zaistite rameno píly v spodnej polohe pomocou zaistovacieho kolíka **19**. K pilovému kotúču priložte uhlomer tak, aby sa na hornej strane nedotýkal zubov. Povoľte zaistovací gombík šikmých rezov **13** a zaistite, aby sa rameno pevne opieralo o zarážku polohy 0° šikmého rezu. Ak je potrebné, otočte nastaviteľnou skrutkou polohy šikmého uhla 0° **42** pomocou 6 mm kľúča na pilový kotúč tak, aby bol pilový kotúč vzhľadom na stôl v polohe 0°.

## Ukazovateľ šikmých rezov (obr. J)

Ak ukazovateľ šikmých rezov **43** neukazuje na nulu, povoľte skrutku **44**, ktorá upevňuje ukazovateľ, a podľa potreby ukazovateľ posuňte. Pred nastavením iných skrutiek pre uhly šikmých rezov zaistite, aby bola správne nastavená poloha šikmého rezu 0°.

## Nastavenie dorazu šikmých rezov na 45° vľavo alebo vpravo (obr. A, J)

Na nastavenie uhla pokosu 45° vpravo povoľte zaistovací gombík šikmých rezov **13** a zatiahnite doraz šikmých rezov 0° a otočte o 90°, aby sa prekonal doraz šikmých rezov 0°. Ak je píla celkom vpravo a ukazovateľ šikmých rezov neukazuje presne 45°, otáčajte nastavovacou skrutkou pre ľavé šikmé rezy v polohe 45° **45** pomocou kľúča 6 mm na pilový kotúč, kým nebude ukazovateľ šikmých rezov presne v polohe 45°.

Na nastavenie uhla pokosu 45° vľavo najskôr povoľte zaistovací gombík šikmých rezov a nakloňte hlavu doľava. Ak ukazovateľ šikmých rezov neukazuje presne 45°, otáčajte nastavovacou skrutkou pravých šikmých rezov pre 45° **45**, kým nebude ukazovateľ **43** na hodnote 45°.

## Nastavenie dorazu šikmých rezov v polohe 22,5° (alebo 33,9°) (obr. A, J)

**POZNÁMKA:** Nastavujte uhly šikmých rezov iba po nastavení uhla šikmého rezu pre polohu 0° a po nastavení ukazovateľa šikmých rezov.

- Na nastavenie polohy šikmého rezu 22,5° vľavo pretočte ľavý doraz šikmých rezov 22,5° **47**. Povoľte zaistovací gombík šikmých rezov **13** a nastavte hlavu píly úplne doľava. Ak ukazovateľ polohy šikmého rezu neukazuje presne 22,5°, otáčajte nastavovacou skrutkou rezov stropných líšt **46** pomocou kľúča 10 mm, kým ukazovateľ polohy šikmého rezu nebude na hodnote 22,5°.
- Na nastavenie polohy šikmého rezu 22,5° vpravo pretočte pravý doraz šikmých rezov 22,5°. Povoľte zaistovací gombík šikmých rezov a vytiahnite doraz šikmého rezu v polohe 0° a otočte o 90 stupňov tak, aby bol umožnený presah cez doraz v polohe 0°. Ak je píla úplne vpravo a ukazovateľ šikmých rezov neukazuje presne 22,5°, otáčajte nastavovacou skrutkou rezov stropných líšt pomocou kľúča 10 mm, kým nebude ukazovateľ šikmých rezov presne v polohe 22,5°.

## Nastavenie vodidla (obr. A)

Aby bolo možné nastavenie mnohých šikmých polôh píly, bude možno nutné nastaviť jedno z vodidiel, aby vzniklo voľné miesto. Ak chcete nastaviť každé vodidlo, povoľte jeho nastavovaciu skrutku **16** a vysuňte vodidlo smerom von. Vykonajte skúšku s vypnutou pílou a skontrolujte voľtu. Nastavte vodidlo tak, aby bolo čo najbližšie k pilovému kotúču, čo zaručí maximálnu podporu obrobku bez toho, aby dochádzalo k problémom pri pohybe ramena píly smerom hore alebo dole. Pevne utiahnite nastavovaciu skrutku vodidla. Ak sú šikmé rezy ukončené, nezabudnite vrátiť vodidlo na pôvodné miesto.

Pri niektorých rezoch môže byť vhodné umiestniť vodidlo tesne k pilovému kotúču. S cieľom využitia tejto funkcie povoľte nastavovacie skrutky vodidla o dve otáčky a presuňte vodidlo bližšie k pilovému kotúču za bežnú hranicu a potom nastavovacie skrutky vodidla utiahnite, aby sa tu vodidlo zaistilo. Pri použití tejto funkcie vykonajte skúšku s vypnutou pílou, či sa pilový kotúč nedotýka vodidiel.

**POZNÁMKA:** Dráha vodidiel môže byť zanesená prachom z rezania. Ak si všimnete, že začínajú byť zanesené, použite kefu alebo nízkotlaký stlačený vzduch na vyčistenie vodičiacich drážok.

## Ovládanie krytu a viditeľnosť (obr. A, Z)

**!** **UPOZORNENIE:** Riziko priškripenia. Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia udržiavajte pri sťahovaní rukoväti smerom dole palec pod rukoväťou. Pri pohybe rukoväti smerom dole sa bude spodný kryt pohybovať smerom hore a pri tomto pohybe by mohlo dôjsť k priškripeniu.

Spodný ochranný kryt **6** vašej píly je navrhnutý tak, aby automaticky odkryl pilový kotúč pri spustení ramena píly dole a aby ho pri zdvihnutí ramena opäť zakryl.

Ochranný kryt môžete zdvihnúť rukou pri montáži alebo demontáži pilového kotúča alebo pri vykonávaní kontroly píly. NIKDY NEZDVÍHAJTE RUKOU SPODNÝ OCHRANNÝ KRYT PÍLOVÉHO KOTÚČA, KÝM NEBUDE KOTÚČ ÚPLNE ZASTAVENÝ.

**POZNÁMKA:** Určité špeciálne rezy veľkých obrobkov budú vyžadovať, aby ste tento kryt zdvihli rukou. Pozrite **rezanie veľkých obrobkov** v časti **Špeciálne rezy**.

Predná časť krytu je z dôvodu lepšej viditeľnosti počas rezu vybavená lamelami. I keď clona s lamelami výrazne znižuje množstvo odletujúcich zvyškov materiálu, v kryte sú otvory, a preto musíte pri práci vždy používať ochranné okuliare.

## Nastavenie vodiacich tyčí (obr. A, F)

Vykonávajte pravidelnú kontrolu vôle vodiacich tyčí **24**. Pravá vodiaca tyč sa môže nastaviť pomocou nastavovacej skrutky **33** uvedenej na obrázku F. Ak chcete vôľu vodiacich tyčí zmenšiť, použijete šesťhranný kľúč 4 mm a postupne otáčajte nastavovacou skrutkou v smere pohybu hodinových ručičiek a súčasne posunujte hlavu píly dopredu a dozadu. Zmenšite vôľu a zároveň zachovajte minimálnu silu nutnú na posúvanie.

## Nastavenie zaistenia pokosových rezov (obr. A, K)

Zaistovacia tyč pokosových rezov **48** musí byť nastavená, ak sa môže pohybovať stôl píly a ak je súčasne aktivovaná zaistovacia rukoväť pokosových rezov **7** (dolná poloha). Na nastavenie zaistenia pokosových rezov **49** uveďte zaistovaciu rukoväť pokosových rezov do odistenej (hornej) polohy. Plochým skrutkovačom nastavte zaistovaciu tyč pokosových rezov v smere pohybu hodinových ručičiek v krokoch po 1/8 na zvýšenie zaistovacej sily. Na zaistenie správnej funkcie zaistenia pokosových rezov znovu zaistíte zaistovaciu rukoväť pokosových rezov v nearetovanom uhle pokosu – napr. 34° – a skontrolujte, či sa stôl neatáča.

## Preprava píly (obr. A)

**!** **VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia, pred prepravou, čistením alebo opravou, pred akýmkoľvek nastavovaním alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení, náradie vždy vypnite, vyberte akumulátor a zaistovaciu páku dajte do prepravnej polohy. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

**!** **VAROVANIE:** Aby sa znížilo riziko ťažkého zranenia osôb, PRED PREPRAVOU PÍLY VŽDY zaistíte zaistovací gombík vodiacich tyčí **30**, zaistovaciu páku pokosových rezov **7**, zaistovací gombík šikmých rezov **13**, zaistovací gombík hlavy **19** a nastavovacie gombíky vodidla **16**.

Na pohodlné prenášanie pokosovej píly z miesta na miesto je na hornej časti ramena píly rukoväť na zdvíhanie **15** a miesta na uchopenia **11** v základni.

## Zaistovací gombík hlavy (obr. A)

**!** **VAROVANIE:** Zaistovací gombík hlavy sa môže použiť IBA pri prenášaní alebo ukladaní píly. NIKDY nepoužívajte zaistovací gombík hlavy pri žiadnom rezaní.

Na zaistenie hlavy píly v spodnej polohe zatlačte hlavu dole, otočte zaistovací gombík hlavy **19** o 90°, pružinou predpnutý kolík sa zaistí a uvoľníte hlavu píly. Tak bude hlava píly pri prenášaní na iné miesto bezpečne zaistená v spodnej polohe.

Na uvoľnenie stlačte hlavu píly dole, vytiahnite zaistovací gombík hlavy a otočte ho o 90°.

## FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY

**!** **VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia, pred prepravou, čistením alebo opravou, pred akýmkoľvek nastavovaním alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení, náradie vždy vypnite, vyberte akumulátor a zaistovaciu páku dajte do prepravnej polohy. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

## Zaistovací gombík šikmých rezov (obr. A)

Zaistovací gombík šikmých rezov **13** umožní nastavenie uhla šikmých rezov 49° vľavo alebo vpravo. Nastavenie sklonu šikmého rezu vykonáte otáčaním gombíka proti smeru chodu hodinových ručičiek. Hlava píly sa ľahko nakloní vľavo alebo vpravo, hneď ako bude gombík prekonania sklonu šikmého rezu 0° **28** v polohe prekonania polohy šikmého rezu 0°. Na utiahnutie otočte zaistovací gombík šikmých rezov v smere pohybu hodinových ručičiek.

## Prekonanie polohy šikmého rezu 0° (obr. A)

Prekonanie polohy šikmého rezu vám umožňuje naklonenie píly smerom doprava za značku 0°.

Ak je doraz zaistený, táto píla sa pri posune zľava automaticky zastaví v polohe 0°. Na dočasné premiestnenie za 0° doprava vytiahnite doraz šikmých rezov 0° **28**, otočte o 90° (v smere pohybu hodinových ručičiek alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek) a nechajte zaistiť pružinou predpnutý kolík.

Na vrátenie šikmých rezov na doraz šikmých rezov 0° vytiahnite zaistovací gombík šikmých rezov, otočte o 90° (v smere pohybu hodinových ručičiek alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek) a nechajte zaistiť pružinou predpnutý kolík.

## Prekonanie polohy dorazu šikmého rezu 45° (obr. J)

Píla má dve páky vyradenia dorazu šikmých rezov **50**, jednu na každej strane píly. Na naklonenie píly vľavo alebo vpravo za polohu 45° zatlačte páku vyradenia záružky 45° smerom dozadu. Ak je páka v zadnej polohe, pílu je možné nakloniť za tieto dorazy. Ak chcete tieto

dorazy pre polohu 45° používať, zatlačte páku vyradenia dorazu šikmých rezov v polohe 45° dopredu.

## Západky pre šikmé rezy stropných líšt (obr. J)

Na rezanie čiel stropných ozdobných líšt je vaša píla vybavená presne a rýchlo nastaviteľnými dorazmi na ľavej alebo pravej strane (pozrite časti **Pokyny na rezanie stropných ozdobných líšt a Použitie funkcií pre zložené rezy**). Doraz šikmých rezov stropných líšt **51** môže byť otočený tak, aby sa dotýkal nastavovacej skrutky pre rezy stropných ozdobných líšt **46**. Píla je z výroby nastavená na použitie pre lísty typické v Severnej Amerike (52/38), ale je možné ju obrátiť na rezanie netypickej lísty (45/45). Ak chcete doraz pre šikmé rezy stropných ozdobných líšt obrátiť, vyberte upevňovaciú skrutku, doraz šikmých rezov v polohe 22,5° a doraz šikmých rezov v polohe 30°. Záružku rezov čiel ozdobných líšt pretočte tak, aby vyznačený údaj 33,9° **▲** smeroval hore. Naskrutkujte späť upínaciu skrutku, aby bol riadne zaistený doraz šikmých rezov v polohe 22,5° a doraz šikmých rezov stropných ozdobných líšt. Presnosť nastavenia nebude ovplyvnená.

## Zarážky polohy 22,5° šikmého rezu (obr. J)

Vaša píla je vybavená tak, aby bolo možné presne a rýchlo nastavenie šikmých uhlov 22,5°, vľavo alebo vpravo. Doraz šikmých rezov v polohe 22,5° **47** môže byť otočený tak, aby sa dotýkal nastavovacej skrutky pre rezy stropných ozdobných líšt.

## Zaistovací gombík vodiacich tyčí (obr. A)

Zaistovací gombík vodiacich tyčí **30** vám umožňuje pevné zaistenie hlavy píly, aby nedochádzalo k jej pohybu na vodiacich tyčiach. To je nutné pri vykonávaní určitých rezov alebo pri preprave píly.

## Hĺbkový doraz (obr. A)

Hĺbkový doraz **25** umožňuje nastaviť obmedzenie hĺbky rezu pilového kotúča. Doraz je vhodný pre aplikácie, ako sú drážkovanie alebo hlboké vertikálne rezy. Otočte hĺbkový doraz dopredu a pre požadovanú hĺbku rezu nastavte nastavovaciu skrutku hĺbky rezu **29**. Nastavenie zaistíte utiahnutím krídlovej matice **22**. Otočenie hĺbkovej záružky k zadnej strane píly jej funkciu zruší. Ak je nastavovacia skrutka hĺbky rezu príliš utiahnutá, aby sa mohla povoliť rukou, použijte na jej povolenie dodaný kľúč.

## Prepravná páka zaistenia posuvu (obr. L1–L3)

### Poloha zaistenia posuvu (obr. L1)

Prepravná páka zaistenia posuvu **61** v prednej polohe zaistuje pílu na maximalizáciu kapacity vertikálneho rezu.

### Prepravná poloha (obr. L2)

Prepravná páka zaistenia posuvu **61** v zadnej polohe zaistuje pílu v prepravnej polohe, aby bola zabezpečená hlava píly počas prepravy a skladovania. Odporúča sa na premiestňovanie a prenášanie píly.

### Skladovacia poloha (obr. L3)

Keď sa nepoužíva, je možné prepravnú páku zaistenia posuvu **61** nastaviť do skladovacej polohy. Páka zaistenia posuvu sa zaistí na mieste pomocou západky na zadnej strane páky, ktorá sa posunie po nábehu a zapadne do odliatej kapsy **65**. Na odistenie páky mierne zatiahnite páku tak, aby opustila liatu kapsu a otočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek.

## Automatická elektrická brzda

Vaša píla je vybavená automatickou elektrickou brzdou, ktorá zastaví pilový kotúč do 5 sekúnd od uvoľnenia hlavného vypínača. Toto nie je možné nastaviť.

Občas môže po uvoľnení hlavného vypínača dôjsť k oneskoreniu pri aktivácii brzd.

V ojedinelých prípadoch nemusí dôjsť k aktivácii brzdy vôbec a pilový kotúč sa zastaví dobehom.

Ak dochádza k oneskoreniam alebo výpadkom, vykonajte 4 až 5 zapnutí a vypnutí píly. Ak nedôjde týmto spôsobom k odstráneniu problému, zverte opravu píly autorizovanému servisovi DEWALT.

Pred vysunutím pilového kotúča z drážky sa vždy uistite, či došlo k zastaveniu pilového kotúča. Brzda nie je náhradou krytov a nezaistuje Vašu vlastnú bezpečnosť. Venujte pri práci píle maximálnu pozornosť.

## Bezdrôtové ovládanie náradia (obr. A)

**!** **UPOZORNENIE:** Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny a špecifikácie zariadenia, ktoré je spárované s týmto náradím.

Vaše náradie je vybavené vysielateľom na bezdrôtové ovládanie, ktorý umožňuje, aby bolo vaše náradie spárované s ďalším zariadením s bezdrôtovým ovládaním, ako je odsávač prachu.

Ak chcete vaše náradie spárovať pomocou bezdrôtového ovládania, stlačte a držte spúšťač spínač **1** na náradí a spárovacie tlačidlo bezdrôtového ovládania na druhom zariadení. LED indikátor na druhom zariadení vás upozorní, hneď ako bude vaše náradie úspešne spárované.

## Pred použitím

- Na obe strany základne píly nainštalujte predĺženie základne. Pozrite časť **Zostavenie predĺženia základne**.
- Skontrolujte, či nie je poškodený ochranný kryt remeňa a tiež správnu funkciu spodného krytu.
- Zaistite, aby sa používal kryt s drážkou pre pilový kotúč. Ak je drážka pre pilový kotúč širšia než 12 mm, s pílou nepracujte.
- Uprnite vhodný pilový kotúč. Nepoužívajte nadmerne opotrebované pilové kotúče. Maximálne prevádzkové otáčky píly nesmú prekročiť maximálne povolené otáčky pilového kotúča.
- Uistite sa, či sú všetky zaistovacie a upínacie skrutky riadne utiahnuté.

- Používajte osobné ochranné vybavenie a pripojte túto pílu k externému odsávaciemu zariadeniu.
- Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva a mnohých neželezných materiálov, tieto pokyny sa týkajú len rezania dreva. Rovnaké pokyny platia aj pre rezanie ostatných materiálov. Nerežte s touto pílou železné materiály (železo a oceľ), cementové dosky alebo murivo!
- Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
- Upnite obrobok.
- Nechajte pílový kotúč rezať voľne. Nepoužívajte nadmernú silu.
- Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly nedosiahne maximálne otáčky.

## POUŽITIE

### Pokyny na použitie

**VAROVANIE:** Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.

**VAROVANIE:** S cieľom znížiť riziko spôsobenia vážneho zranenia vždy pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

### Vloženie a vybratie akumulátora (obr. A)

**VAROVANIE:** Pred vložením akumulátora sa uistite, či je náradie/prístroj v polohe „vypnuté“.

**POZNÁMKA:** Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, uistite sa, či je akumulátor úplne nabitý. Pri vkladaní akumulátora 3 do rukoväti náradia zároveň akumulátor s vodičmi drážkami vnútri rukoväti a zasuňte akumulátor do rukoväti tak, aby bol v náradí pevne usadený a zaistíte, aby nemohlo dôjsť k jeho uvoľneniu.

Ak chcete batériu z náradia vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo 4 a rázne vysuňte túto batériu z rukoväti náradia. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu, ktorá sa týka nabíjačky.

### Správna poloha tela a rúk (obr. M)

**VAROVANIE:** S cieľom znížiť riziko vážneho zranenia VŽDY používajte správne uchytenie náradia ako na uvedenom obrázku.

**VAROVANIE:** S cieľom znížiť riziko vážneho zranenia držte náradie VŽDY pevne a očakávajte náhle reakcie.

Správna poloha tela a rúk pri obsluhu pokosovej píly uľahčí rezanie a zaistí vyššiu presnosť a bezpečnosť. Nikdy nekladte ruky do blízkosti rezu. Udržujte ruky vo vzdialenosti minimálne 100 mm od pílového kotúča. Pri rezaní pritláčajte obrobok pevne k pracovnému stolu a k vodidlu. Udržujte vaše ruky v predpísanej polohe, kým nedôjde k uvoľneniu spúšte a k úplnému zastaveniu pílového kotúča. PRED VLASTNÝM REZANÍM (BEZ TOHO, ABY BOLA PÍLA ZAPNUTÁ) VŽDY SKONTROLUJTE DRÁHU PÍLOVÉHO KOTÚČA. NEKRÍŽTE RUKY, AKO JE ZOBRAZENÉ NA OBR. M.

Stojte pevne oboma nohami na podlahe a udržujte rovnováhu. Pri pohybe ramena pokosových rezov smerom doprava a doľava kopírujte telom jeho pohyby a stojte mierne na strane vzhľadom na pílový kotúč. Pri sledovaní čiar rezu používajte otvory v kryte.

### Spúšťací spínač (obr. N)

Ak chcete pílu zapnúť, zatlačte odistovaciu páčku 41 smerom doľava a potom stlačte spúšťací spínač 1. Píla bude v chode, kým bude stlačený tento vypínač. Pred vykonaním rezu počkajte, pokiaľ pílový kotúč nedosiahne maximálne prevádzkové otáčky. Ak chcete pílu vypnúť, uvoľnite tento vypínač. Pred zdvihnutím hlavy píly počkajte, kým nedôjde k zastaveniu kotúča. Neexistujú žiadne prostriedky na zaistenie vypínača v polohe „zapnuté“. Otvor 52 v spúšťacom spínači je určený na vloženie visacej zámky, aby bolo umožnené jeho uzamknutie v polohe vypnuté.

Pred vybratím z drážky pre pílový kotúč sa vždy uistite, či došlo k zastaveniu pílového kotúča.

### Odsávanie prachu (obr. O)

**VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia, pred prepravou, čistením alebo opravou, pred akýmkoľvek nastavovaním alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení, náradie vždy vypnite, vyberte akumulátor a zaistovaciu páku dajte do prepravnej polohy. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

**UPOZORNENIE:** Nikdy nepoužívajte túto pílu bez riadne nasadeného vaku na prach alebo bez odsávacieho zariadenia DEWALT. Drevené piliny môžu spôsobiť zdravotné problémy s dýchaním.

Prach a piliny z materiálov, ako sú vrstvy obsahujúce olovo a niektoré druhy dreva, môžu byť škodlivé pre zdravie človeka. Vdychovanie tohto prachu môže spôsobiť alergické reakcie alebo môže viesť k infekciám dýchacích ciest u používateľov náradia alebo u okolostojacich osôb. Niektoré typy pilín, ako sú piliny z dubového alebo bukoveho dreva, sú považované za karcinogénne, a to najmä v prípade, ak sa používajú zároveň prísady na ošetrovanie dreva. Dodržujte príslušné predpisy platné vo Vašej krajine, ktoré sa týkajú materiálov, s akými budete pracovať. Odsávacie zariadenie musí byť vhodné pre frézovaný materiál.

Pri odsávaní suchého prachu, ktorý je karcinogénny a obzvlášť škodlivý pre zdravie osôb, použite vysávač na vysávanie prachu triedy M.

Vaša píla je vybavená vstavanou prípojkou na odsávanie prachu 17, ktorá umožňuje pripojenie systému zachytávania prachu kompatibilného s Airlock™.

### Pripojenie vaku na prach (obr. P)

1. Nasaďte vak na prach 53 na port na odvod prachu 17, ako je zobrazené na obr. P.

### Vyprázdnenie vaku na prach (obr. P)

1. Odoberte vak na prach 53 z píly a vyprázdnite ho miernym poklepom alebo vytrepaním.  
2. Upevnite vak na prach späť na port na odsávanie prachu 17.

Môžete si všimnúť, že nedôjde k úplnému odstráneniu prachu z vaku na prach. Neovplyvní to rezný výkon píly, ale dôjde k zníženiu účinnosti odsávania prachu počas rezania. Ak chcete obnoviť účinnosť odsávania prachu, pri vyprázdňovaní vaku stlačte pružinu vnútri tohto vaku a poklepte vakom o okraj koša alebo nádoby na prach.

### Priečhodné rezy (obr. A)

Ak sa posuvná funkcia píly nepoužíva, zaistite, aby bola hlava píly zatlačená čo najviac dozadu a utiahnite zaistovací gombík vodičiacich tyčí. Tým sa pri rezaní obrobku zabráni posuvu píly po vodičiacich tyčiach.

**POZNÁMKA:** Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva a mnohých neželezných materiálov, podrobné informácie sa týkajú len rezania dreva. Rovnaké pokyny platia aj pre rezanie ostatných materiálov. NEREŽTE S TOUTO PÍLOU ŽELEZÉNE MATERIÁLY (ŽELEZO A OCEĽ) ALEBO MURIVO. Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.

**POZNÁMKA:** Dôležité informácie týkajúce sa spodného krytu pred začatím rezu nájdete v časti **Ovládanie krytu a viditeľnosť** v kapitole **Zostavenie a nastavenie**.

### Priečne rezy (obr. A, Q)

Priečny rez je rez vykonávaný naprieč rastu vlákien dreva v akomkoľvek uhle. Priečny rez sa vykonáva s ramenom pre pokosové rezy v polohe nula stupňov. Nastavte a zaistite rameno pre pokosové rezy v nulovej polohe. Držte obrobok pevne pritlačený na stôl a k vodidlu. S utiahnutým zaistovacím gombíkom vodičiacich tyčí zapnite pílu stlačením spúšťacieho spínača 1 uvedeného na obrázku A.

Hneď ako pílový kotúč dosiahne maximálne otáčky (asi za 1 sekundu), spustíte rameno plynulo dole a pomaly vedte rez obrobkom. Pred zdvihnutím ramena píly počkajte, kým sa pílový kotúč celkom nezastaví.

Ak režete obrobok s väčšími rozmermi než 51 × 203 mm (51 × 152 pri pokose 45°), robte s uvoľneným zaistovacím gombíkom vodičiacich tyčí pohyb smerom von-dole-späť. Príťahuje pílu smerom k sebe, spúšťajte hlavu píly dole smerom k obrobku a pomaly tlačte pílu späť, aby došlo k dokončeniu rezu. Pri vyťahovaní dajte pozor, aby sa píla nedostala do kontaktu s hornou stranou obrobku. Píla môže pracovať aj smerom k Vám, ale môže dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu obrobku.

Rezanie viacerých kusov súčasne sa neodporúča, ale je možné ho bezpečne vykonať, ak bude každý obrobok pevne pritlačený k stolu a vodidlu.

**POZNÁMKA:** Na zvýšenie kapacity priečných rezov s obmedzeným zdvihom kotúč DCS781 zasahuje hlbšie do stola. V dôsledku toho môže byť počas rezania citeľná väčšia zdvíhacia síla na obrobku.

**UPOZORNENIE:** Na udržanie kontroly a zníženie rizika poškodenia obrobku a zranenia, ak máte mať ruky pri rezaní vo vzdialenosti menšej než 100 mm od pílového kotúča, vždy použite svorku.

**POZNÁMKA:** Zaistovací gombík vodičiacich tyčí 30 uvedený na obrázku A musí byť uvoľnený, aby bol umožnený pohyb píly po vodičiacich tyčiach 24.

Pokosové priečne rezy sa vykonávajú s ramenom pre pokosové rezy v inej polohe, než je poloha nula stupňov. Tento uhol má často hodnotu 45° na vytváranie rohov, ale je možné ho nastaviť na akúkoľvek hodnotu v rozsahu od nuly do 50° vľavo alebo do 60° vpravo. Vykonajte rez podľa vyššie uvedeného postupu.

Ak vykonávate pokosový rez pri obrobkoch s väčšími rozmermi než 51 mm × 152 mm, ktoré sú kratšie na dĺžku, vždy ich opierajte o vodidlo dlhšou stranou 12 (obr. Q).

Ak chcete vykonať rez po čiare vyznačenej ceruzkou na obrobku, uhol pokiaľ možno čo najviac zarovnaj. Odrežte obrobok o trochu dlhší a zmerajte vzdialenosť od vyznačenej čiar rezu k okraju rezu, aby ste určili, akým smerom sa nastaví uhol pokosového rezu a zapokajte rez. Na tento úkon budete musieť získať určitú prax, ale je to bežne používaná technika.

### Šikmé rezy

Šikmý rez je priečny rez vykonaný s pílovým kotúčom nakloneným v určitom uhle vzhľadom na obrobok. Ak chcete vykonať šikmý rez, uvoľnite zaistenie skrutky šikmých rezov 13 a nastavte pílový kotúč v požadovanom uhle smerom vľavo alebo vpravo. (Je nutné posunúť vodidlo, aby došlo k vymedzeniu vôle.) Hneď ako bude požadovaný uhol šikmého rezu nastavený, utiahnite riadne upínaciu skrutku šikmých rezov. Pozrite časť **Ovládacie prvky**, kde nájdete podrobné pokyny týkajúce sa šikmých rezov.

Uhol šikmého rezu môže byť nastavený od 49° vpravo až po 49° vľavo a rez môže byť vykonaný s ramenom pre pokosové rezy nastaveným v polohe od 50° vľavo do 60° vpravo. Pri niektorých extrémnych uhloch môže byť potrebné ľavé alebo pravé bočné vodidlo odstrániť. Ak chcete ľavé alebo pravé vodidlo vybrať, vyskrutkujte nastavovaciu skrutku vodidla 16 o niekoľko otáčok a vysuňte vodidlo von.

**POZNÁMKA:** Dôležité informácie týkajúce sa nastavenia vodidiel pre určité šikmé rezy nájdete v časti **Nastavenie vodidla** v kapitole **Zostavenie a nastavenie**.

### Kvalita rezu

Kvalita a čistota akéhokoľvek rezu závisí od mnohých faktorov. Veci, ako sú rezaný materiál, typ pílového kotúča, naberúsenie pílového kotúča a rýchlosť vykonávania rezu, majú všetky dohromady vplyv na kvalitu rezu.

Najvyššiu kvalitu rezu pri rezaní tvarových obkladacích prvkov dosiahnete pri použití ostrého karbidového kotúča (so 60 zubami). Kvalitu rezu tiež zvyšuje rovnomerný a pomalý posuv píly pri rezaní.



Zaistite, aby materiál počas rezania neprekľával alebo aby sa nepohyboval. Obrobok vždy riadne upevnite. Pred zdvihnutím ramena píly počkajte, kým sa pílový kotúč celkom nezastaví. Ak dochádza k triešteniu zadnej časti rezu, nalepte na obrobok v mieste rezu lepiacu pásku. Vykonaajte rez cez lepiacu pásku a po ukončení rezu pásku opatrne odlepte. Informácie o rôznych aplikáciách nájdete v zozname odporúčaných pílových kotúčov pre vašu pílu. Vyberte si pílový kotúč, ktorý bude čo najlepšie vyhovovať vašim potrebám. Pozrite časť **Pílové kotúče** v kapitole **Voliteľné príslušenstvo**.

## Nepriechodné rezy (drážkovanie a žliabkovanie)

Pokyny uvedené v častiach **Priečne rezy**, **Šikmé rezy** a **Kombinované pokosové rezy** sú určené pre rezy vykonávané cez celú hrúbku materiálu. Táto píla môže v materiáli vykonávať aj nepriechodné rezy vo forme drážok alebo žliabkov.

### Drážkovací rez (obr. A)

Pozrite časť **Hĺbkový doraz**, kde sú uvedené podrobné pokyny na nastavenie hĺbky rezu. Na kontrolu hĺbky rezu vždy použite kúsok odpadového materiálu.

Držte obrobok pevne na stole a oprite ho o vodidlo **12**. Zarovnajete priestor rezu nachádzajúci sa pod pílovým kotúčom. Umiestnite rameno píly celkom dopredu tak, aby bol pílový kotúč v spodnej polohe. Zapnite pílu stlačením spúšťacieho spínača **1** uvedeného na obr. A. Plynulo tlačte rameno píly dozadu, aby sa do obrobku vyrezala drážka.

Uvoľníte spúšťací spínač s ramenom píly v spodnej polohe. Hneď ako dôjde k úplnému zastaveniu pílového kotúča, zdvihnite rameno píly. Pred zdvihnutím ramena píly vždy počkajte, pokiaľ sa pílový kotúč úplne nezastaví.

Ak chcete drážku rozšíriť, opakujte kroky 1 a 4, kým nedosiahnete požadovanú šírku drážky.

### Upnutie obrobku (obr. A)

**VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred premiestnením náradia, pred výmenou jeho príslušenstva alebo pred akýmkoľvek nastavovaním náradie vždy vypnite a odpojte ho od napájacieho zdroja.

**VAROVANIE:** Obrobok, ktorý je pred vykonaním rezu upnutý, vyvážený a zaistený, môže byť po vykonaní rezu nevyvážený. Nesúmerné zaťaženie môže spôsobiť náklon píly alebo čohokoľvek, s čím je píla spojená, ako je stôl alebo pracovný stôl. Pri rezaní, po ktorom môže byť vyváženie nesúmerné, obrobok riadne podoprite a zaistite, aby bola píla pevne priskrutkovaná k stabilnej ploche. Môže dôjsť k zraneniu osôb.

**VAROVANIE:** Kedykoľvek je použitá upínacia svorka, jej päťka musí byť pripevnená k hornej časti základne píly. Obrobok si vždy upnite k základni píly – nikdy nie k inej časti pracovného priestoru. Uistite sa, či nie je päťka svorky upnutá k okraju základne píly.

**UPOZORNENIE:** Vždy používajte upínaciu svorku, aby bola zaručená ovládateľnosť píly a aby bolo znížené riziko poškodenia obrobku alebo zranenia obsluhu.

AK NEMÔŽETE OBROBKU PRITLAČIŤ K PRACOVNÉMU STOLU PÍLY ALEBO K VODIDLU RUKOU (NEPRÁVIDELNÝ TVAR ATĎ.), ALEBO AK BUDE VAŠA RUKA VO VZDIALENOSTI MEŇŠIEJ NEŽ 100 MM OD PÍLOVÉHO KOTÚČA, MUSÍTE POUŽIŤ UPÍNACIU SVORKU ALEBO INÉ VHDNÉ UPEVNENIE.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte vertikálnu upínaciu svorku **23** dodanú s vašou pílu. Ďalšie svorky je možné kúpiť u vášho miestneho predajcu alebo v servisnom stredisku DEWALT.

Pre určité rozmery a tvary obrobku môže byť vhodné použitie ďalších pomôcok, ako sú pružinové svorky, trámové svorky alebo svorky v tvare C. Výber a použitie týchto svoriek robte vždy starostlivo. Venujte čas vykonaniu skúšobného rezu. Pri uchytení svoriek sa môže ľavé vodidlo posúvať zo strany na stranu.

### Instalácia svorky (obr. A)

1. Vložte stĺpik svorky do otvoru za vodidlom **12**.
2. Nastavte svorku nahor otáčaním gombíka proti smeru chodu hodinových ručičiek. A dole otáčaním gombíka v smere pohybu hodinových ručičiek. Dbajte na spoľahlivé upnutie obrobku.

**POZNÁMKA:** Pri rezaní šikmých rezov umiestnite svorku na protilahlú stranu základne. PRED VLASTNÝM REZANÍM (BEZ TOHO, ABY BOLA PÍLA ZAPNUTÁ) VŽDY SKONTROLUJTE DRÁHU PÍLOVÉHO KOTÚČA. SKONTROLUJTE, ČI SVORKA NEZASAHUJE DO DRÁHY PÍLOVÉHO KOTÚČA ALEBO OCHRANNÝCH KRYTOV.

### Podoprenie dlhých obrobkov

**VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred premiestnením náradia, pred výmenou jeho príslušenstva alebo pred akýmkoľvek nastavovaním náradie vždy vypnite a odpojte ho od napájacieho zdroja.

DLHÉ OBROBKY SI VŽDY PODOPRITE.

Namiesto predĺženia stola nikdy nepoužívajte druhú osobu ako doplnkové podoprenie obrobku dlhšieho alebo širšieho než základný stôl pokosovej píly alebo s cieľom pomôcť pri posuve, podoprení alebo ťahaní obrobku.

Dlhé obrobky podoprite konvenčnými prostriedkami, ako sú stojany alebo tesárske podpery, aby ste zabránili pádu obrobku.

## Rezanie rámov obrazov, rámečkov a ďalších štvorstenných projektov (obr. R)

AK CHCETE ČO NAJLEPŠIE POCHOPIŤ, AKO VYROBIŤ TU UVEDENÉ PODOŠKY, ODPORÚČAME VÁM, ABY STE VYSKÚŠALI NIEKOĽKO JEDNODUCHÝCH PROJEKTOV Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU, KÝM NEZISKATE TEN SPRÁVNY „CIT“ PRE VAŠU PÍLU.

Vaša píla je dokonale prispôbená na rezanie šikmých a pokosových spojovacích rezov, ako je zobrazené na obr. R. Nákr. 1 na obr. R zobrazuje spoj vytvorený pomocou šikmých rezov dvoch dosiek v uhle 45°, čím vznikne rohový spoj 90°. Pre tento spoj je rameno pokosových rezov zaistené v nulovej polohe a nastavenie šikmého rezu je zaistené v polohe 45°. Obrobok je položený širšou plochou stranou na stôl píly a užšou stranou sa opiera o vodidlo. Rovnaký rez

sa môže vykonať pri opretí obrobku širšou plochou o vodidlo po nastavení píly na vykonávanie pokosových rezov vpravo a vľavo.

## Rezanie ozdobných líšt a iných rámov (obr. R)

Nákr. 2 na obrázku R ukazuje vykonaný spoj nastavením ramena pokosu na 45° k pokosovému spoju dvoch líšt tak, aby vytvárali rohový spoj 90°. Na vykonanie tohto typu spoja nastavte šikmý rez na nulu a rameno pokosu na sklon 45°. Ešte raz, položte obrobok tak, aby bol širšou plochou stranou položený na stole píly a aby sa užšou stranou opieral o vodidlo. Dva nákr. na obr. R platia iba pre výrobky so štyrmi stenami.

Pri spájaní výrobkov v viacerými stenami sa musia zmeniť uhly pokosových a šikmých rezov. Správne hodnoty nastavenia uhlov pre rôzne tvary sú v nižšie uvedenej tabuľke.

### – PŘÍKLADY –

POČET STRÁN	POKOSOVÝ UHOL ALEBO ŠIKMÝ UHOL
4	45°
5	36°
6	30°
7	25,7°
8	22,5°
9	20°
10	18°

Táto tabuľka predpokladá, že všetky strany majú rovnakú dĺžku. Pri tvare, ktorý nie je v tabuľke uvedený, použite nasledujúci vzorec: 180° vydelené počtom stien zodpovedá uhlu pokosového rezu (ak sa obrobok reže zvislo) alebo uhlu šikmého rezu (ak je obrobok pri rezaní položený na plochu).

## Vykonávanie kombinovaných pokosových rezov (obr. S)


Kombinovaný pokos je rez, keď je súčasne vykonávaný pokosový rez a šikmý rez. Ide o druh rezu používaný na výrobu rámečkov alebo boxov so šikmými stenami, ako je napríklad výrobok na obr. T.

**VAROVANIE:** Ak sa uhol rezu pri jednotlivých rezoch odlišuje, skontrolujte, či sú riadne dotiahnuté zaistovacie gombíky šikmých a pokosových rezov. Tieto rukoväti musia byť dotiahnuté po vykonaní každej zmeny šikmého alebo pokosového rezu.

Nižšie uvedený diagram vám bude pomáhať pri voľbe správneho nastavenia uhlov šikmých a pokosových rezov pri kombinovaných pokosových rezoch.

- Zvoľte požadovaný uhol A (obr. S) vášho projektu a umiestnite tento uhol na zodpovedajúci oblúk v diagrame.
- Z tohto bodu sledujte priamku vedúcu priamo dole, kde nájdete správnu hodnotu uhla šikmého rezu a ak budete sledovať priamku vedúcu vodorovne z tohto bodu, získate správnu hodnotu uhla pokosového rezu.
- Nastavte na píle predpísané uhly a urobte niekoľko skúšobných rezov. Vyskúšajte, či budú k sebe jednotlivé diely ľavoť.

Príklad: Na zhotovenie výrobku so štyrmi stenami s vonkajším uhlom 26° (uhol A, obr. S) použite horný pravý oblúk. Nájdite na oblúku hodnotu uhla 26°. Sledujte na každej strane vodorovnú rôznobežku a dostanete nastavenie uhla pokosového rezu (42°). Obdobným spôsobom sledovaním zvislej rôznobežky hore či dole dostanete nastavenie uhla šikmého rezu (18°). Vždy vykonajte niekoľko rezov na odpadovom materiáli na kontrolu nastavenia píly.

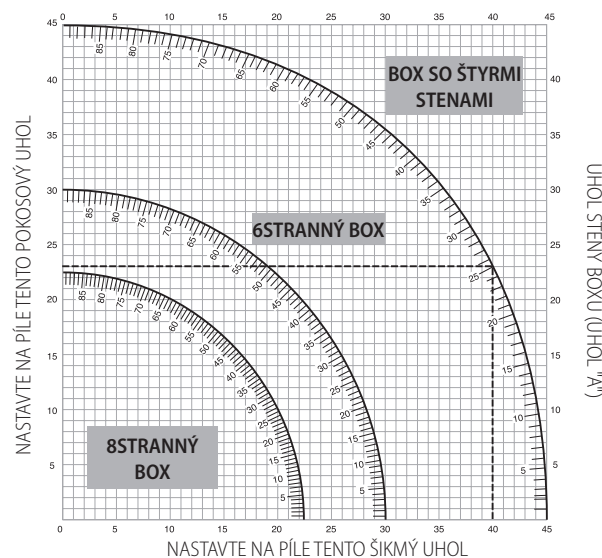

## Rezanie podlahových líšt (obr. T)

PRED VYKONÁVANÍM AKÉHOKOLVEK REZU VŽDY VYKONAJTE SKÚŠOBNÝ REZ.

Priame rezy 90°:

Obrobok oprite o vodidlo a podľa obrázka T ho pridržte na mieste. Zapnite pílu, počkajte, až pílový kotúč dosiahne plné otáčky, rameno píly stlačte dole a plynule ho vedte rezom.

**Rezanie podlahových líšt do 165 mm zvislo proti vodidlu (obr. L, T)**

**POZNÁMKA:** Používajte zaistovaciu páku posuvu, ktorá je zobrazená na obr. L1 pri rezaní základných líšt s výškou od 76 mm do 165 mm zvislo opretých o vodidlo.

Umiestnite materiál do polohy ako na obr. T.

Všetky rezy sa musia vykonávať so zadnou časťou lišty opretou o vodidlo a so spodnou časťou lišty položenou na stole.

	Vnútorý roh	Vonkajší roh
Ľavá strana	1. Ľavý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si ľavú odrezanú časť	1. Právý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si ľavú odrezanú časť
Pravá strana	1. Právý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si pravú odrezanú časť	1. Ľavý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si pravú odrezanú časť

Vyššie popísaným spôsobom je možné rezať obrobky až do výšky 165 mm.

**Rezanie stropnej lišty**

Vaša píla je na rezanie stropných líšt vhodnejšia než akékoľvek vyrábané náradie. Aby lišty presne sedeli, musia sa ich konce rezať kombinovaným pokosovým rezom s extrémnou presnosťou.

Dve rovné plochy na uvedenej časti stropnej lišty musia zvierat navzájom uhol, ktorý je presne 90°. Väčšinou, ale nie vo všetkých prípadoch, má stropná lišta horný zadný uhol 52° (časť, ktorá dosadá na strop) a spodný zadný uhol 38° (časť, ktorá dosadá na stenu).

Vaša píla je vybavená špeciálne prednastavenými polohami dorazov pokosu v polohách 31,6° vľavo a vpravo, ktoré umožňujú rez ozdobných líšt v správnom uhle, a zarážkami šikmých rezov v polohe 33,9° vľavo a vpravo. Na meradle šikmých rezov je tiež značka v polohe 33,9°.

Správne hodnoty nastavenia uhlov pre rezanie ozdobných líšt sú v nižšie uvedenej tabuľke. (Hodnoty pre nastavenie pokosových a šikmých rezov sú veľmi presné a ich presné nastavenie na vašej píle nie je jednoduché.) Pretože väčšina miestností nemá steny v presnom uhle 90°, budete musieť vykonať jemné doladenie vášho nastavenia.

**VYKONANIE PREDBEŽNEJ SKÚŠKY NA KÚSKU ODPADOVÉHO MATERIÁLU JE VEĽMI DÔLEŽITÉ!**

**Pokyny na rezanie stropných ozdobných líšt a použitie funkcií pre kombinované rezy (obr. A, U)**

- Lišta položená širokou zadnou plochou dole na pracovný stôl píly **18**.
- Horná časť lišty na vodidle **12**.
- Nižšie uvedené nastavenia sú pre všetky štandardné (US) stropné lišty s uhlami 52° a 38°.

	Vnútorý roh	Vonkajší roh
Ľavá strana	1. Ľavý šikmý rez 33,9° 2. Stôl pre pokosové rezy nastavený vpravo v uhle 31,62° 3. Ponechajte si ľavú odrezanú časť	1. Právý šikmý rez 33,9° 2. Stôl pre pokosové rezy nastavený vľavo v uhle 31,62° 3. Ponechajte si ľavú odrezanú časť
Pravá strana	1. Právý šikmý rez 33,9° 2. Stôl pre pokosové rezy nastavený vľavo v uhle 31,62° 3. Ponechajte si pravú odrezanú časť	1. Ľavý šikmý rez 33,9° 2. Stôl pre pokosové rezy nastavený vpravo v uhle 31,62° 3. Ponechajte si pravú odrezanú časť

Pri nastavovaní uhlov šikmého a pokosového rezu pri všetkých kombinovaných pokosových rezoch nezabudnite, že:

Uhly pre stropné lišty sú veľmi precízne a ťažko sa nastavujú presne. Pretože sa môžu tieto nastavenia ľahko mierne odchýliť a iba veľmi málo miestností má presne kolmé rohy, všetky vykonané nastavenia sa musia vyskúšať na odpadovom materiáli.

**VYKONANIE PREDBEŽNEJ SKÚŠKY NA KÚSKU ODPADOVÉHO MATERIÁLU JE VEĽMI DÔLEŽITÉ!**

**Alternatívny spôsob vykonania rezu stropnej lišty (obr. V)**

Dajte lištu na stôl v uhle medzi vodidlo posuvu **12** a stôl píly **18** podľa obr. V. Použitie vodidla rezov čiel ozdobných líšt (DW7084) sa s ohľadom na pohodlie a mieru presnosti veľmi odporúča. Vodidlo rezov čiel ozdobných líšt je možné kúpiť u miestneho predajcu.

Výhodou rezania stropnej lišty pomocou tejto metódy je to, že nevyžaduje sa žiadny šikmý rez. Je možné vykonať minútové zmeny v nastavení uhla pokosového rezu bez toho, aby bol ovplyvnený uhol šikmého rezu. Ak sa vyskytujú rohy s inými uhlami než 90°, pílu je možné týmto rezom rýchlo a ľahko prispôbiť. Vodidlo rezov čiel ozdobných líšt používajte na zachovanie uhla, pod ktorým bude lišta na stene.

**Pokyny na rezanie čiel ozdobných líšt položených šikmo medzi vodidlom a základňou píly pre všetky rezy**

- Oprite lištu tak, aby bola základňa lišty (časť, ktorá je pri montáži lišty opretá o stenu) opretá o vodidlo a aby horná časť lišty zostala ležať na základni píly, ako je zobrazené na obr. V.
- Šikmé plochy na zadnej časti ozdobnej lišty musia ležať priamo na vodidle a na základni píly.

	Vnútorý roh	Vonkajší roh
Ľavá strana	1. Právý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si pravú odrezanú časť	1. Ľavý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si pravú odrezanú časť
Pravá strana	1. Ľavý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si ľavú odrezanú časť	1. Právý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si ľavú odrezanú časť

**Špeciálne rezy**

NEVYKONÁVAJTE ŽIADNY REZ, AK NIE JE OBROBOK UPNUTÝ K STOLU PÍLY A AK NIE JE OPRETÝ O VODIDLO.

**Rezanie hliníka (obr. A, W)**

VŽDY POUŽÍVAJTE VHODNÝ PÍLOVÝ KOTÚČ URČENÝ ŠPECIÁLNE NA REZANIE HLINÍKA. Tieto je možné kúpiť u vášho miestneho predajcu DEWALT alebo v servisnom stredisku DEWALT. Niektoré obrobky vyžadujú z dôvodu ich rozmerov, tvaru alebo vlastností povrchu použitie svoriek alebo iného upevnenia, aby v priebehu rezu nedošlo k pohybu obrobku. Materiál umiestnite tak, aby sa rezalo cez najmenší prierez podľa obr. W. Obr. W takisto ukazuje nesprávny spôsob rezania týchto výčnelkov.

Pri rezaní hliníka používajte rezný mazací vosk. Vosk z tyčinky nanášajte pred vykonaním rezu priamo na pílový kotúč **39**. Nikdy vosk nenanášajte na pohybujúci sa kotúč.

Vosk je dostupný vo väčšine železiarstiev a zaisťuje správne mazanie a zabráňuje zachytávanie pilín na kotúči.

Zaisťte, aby bol obrobok riadne upnutý.

Správny pílový kotúč – pozrite **Pílové kotúče** v časti **Voliteľné príslušenstvo**.

**Rezanie ohnutých materiálov (obr. X, Y)**

Pri rezaní ohnutých materiálov tieto obrobky vždy umiestnite tak, ako je zobrazené na obr. X a nikdy tak, ako je zobrazené na obr. Y. Nesprávne umiestnenie obrobku spôsobí tesne pred dokončením rezu zovretie pílového kotúča.

**Rezanie plastových rúrok alebo iných materiálov s kruhovým prierezom**

Vaša píla môže ľahko vykonávať rezy plastových rúrok. Rez sa musí vykonávať rovnakým spôsobom ako pri obrobku z dreva a **OBROBOK MUSÍ BYŤ PEVNE UCHYTENÝ SVORKAMI K VODIDLU, ABY SA ZABRÁNILO JEHO PRETÁČANIU**. To je veľmi dôležité najmä pri vykonávaní uhlových rezov.

**Rezanie rozmerných obrobkov (obr. Z)**

Občas sa stane, že je obrobok príliš veľký na to, aby sa dostal pod spodný kryt pílového kotúča. Ak tento prípad nastane, jednoducho položte váš pravý palec na hornú stranu ochranného krytu a kryt odklopte nahor len toľko, aby bolo možné zavedenie obrobku, ako je znázornené na obrázku Z. Tento spôsob používajte pokiaľ možno čo najmenej, len ak je to nevyhnutné. Píla bude i v tomto prípade pracovať správne a bude možné rezanie väčších rezov. PRI PREVÁDZKE PÍLY NIKDY NEUVÁŽUJTE, NEPRIPEVNITE A NEDRŽTE OCHRANNÝ KRYT V OTVORENEJ POLOHE.

**ÚDRŽBA**

Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod.



**VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred akýmkoľvek nastavením alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení stroj vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor.**

*Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.*



**VAROVANIE: Ak je pílový kotúč opotrebovaný, nahraďte ho novým ostrým pílovým kotúčom.**

V okolí ochranného plastového krytu NEPOUŽÍVAJTE mazivá alebo čistiace prostriedky (zvlášť nie spreje alebo rozprašovače). Polykarbonát, z ktorého je kryt vyrobený, nie je proti niektorým chemikáliám odolný.

- Všetky ložiská sú utesené. Majú celoživotnú náplň maziva a ich údržba nie je nutná.
- Pravidelne odstraňujte prach a piliny nachádzajúce sa v blízkosti A POD základňou aj pod otočným stolom. Aj keď sú na náradí drážky umožňujúce prechod nečistôt, vnútri sa bude hromadiť prach.

**Mazanie**

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.

**Čistenie**

Pred použitím starostlivo skontrolujte horný kryt pílového kotúča, pohyblivý spodný kryt a trubicu odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie jednej z týchto funkcií.

Ak dôjde k zablokovaniu časti obrobku medzi pílovým kotúčom a ochrannými krytmi odpojte stroj od napájania a postupujte podľa pokynov uvedených v časti **Výmena alebo inštalácia nového pílového kotúča**. Odstráňte zaseknuté časti a opätovne namontujte pílový kotúč.



**VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach hlavného krytu a v ich blízkosti nahromadia prach a nečistoty, odstráňte ich prúdom suchého stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu používajte schválenú ochranu zraku a schválený respirátor.**

**VAROVANIE:** Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

**VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia pravidelne čistite hornú časť stola.

**VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia pravidelne čistite systém na zachytávanie prachu.

## Čistenie pracovného svetidla

Pre najlepšiu výkonnosť pracovného svetidla pravidelne vykonávajte nasledujúcu údržbu.

1. Bavlneným tampónom starostlivo očistite piliny a prach zo šošovky pracovného svetidla.
2. NEPOUŽÍVAJTE žiadny typ rozpúšťadiel, pretože by mohli dôjsť k poškodeniu šošovky.
3. Nahromadený prach bráni prechodu svetla a tým zabraňuje presnej indikácii vyznačenej čiary rezu.
4. Pri snímaní a nasadzovaní pílového kotúča dodržujte pokyny uvedené v návode na obsluhu tejto pokosovej píly.
5. Odstráňte pílový kotúč z píly a odstráňte z neho nánosy živice a pilín. Nánosy prachu bránia prechodu svetla a tým zabraňujú presnej indikácii vyznačenej čiary rezu.

## Voliteľné príslušenstvo

**VAROVANIE:** Iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto výrobkom testované. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou DEWALT.

**PÍLOVÉ KOTÚČE:** VŽDY POUŽÍVAJTE PÍLOVÉ KOTÚČE S PRIEMEROM 305 mm S UPÍNACÍMI OTVORMI 30 mm pre GB alebo 25,4 mm pre XE. OTÁČKY PÍLOVÉHO KOTÚČA MUSIA DOSAHOVAŤ ASPOŇ 4800 OT./MIN. Nikdy nepoužívajte pílové kotúče s menšími priemermi. Neboli by riadne chránené. Používajte iba kotúče pre priečne rezy! Nepoužívajte kotúče určené na pozdĺžne rozrezávanie, kombinované kotúče alebo kotúče so sklonom ozubenia väčším ako 7°.

## POPIS PÍLOVÝCH KOTÚČOV

POUŽITIE	PRIEMER	POČET ZUBOV
<b>Konstruktívne pílové kotúče</b> (tenké telo kotúča s neprilnavým okrajom)		
Univerzálne použitie	305 mm	40
Jemné priečne rezy	305 mm	60
<b>Pílové kotúče na rezanie dreva</b> (poskytujú hladké a čisté rezy)		
Jemné priečne rezy	305 mm	80
Neželezné kovy	305 mm	96

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

## Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhodiť do bežného domového odpadu.

Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po surovinách. Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Nabíjací akumulátor

Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:

- Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora, a potom ho z náradia vyberte.
- Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať. Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.

## Spravidca odstraňovaním porúch

### ZAISTITE, ABY SA DODRŽIAVALI BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY A POKYNY

PROBLÉM!	ČO JE ZLE?	ČO ROBIŤ
<b>Pílu nie je možné spustiť</b>	V náradí nie je vložený akumulátor Akumulátor nie je nabitý Prehriatie píly Prehriatie akumulátorov	Vložte do náradia akumulátor. Pozrite časť <b>Vloženie a vybratie akumulátora</b> . Nabite akumulátor. Pozrite <b>Postup nabíjania</b> . Počkajte niekoľko minút, aby sa píla ochladila. Počkajte niekoľko minút, aby sa akumulátory ochladili.
<b>Píla vykonáva neuspokojivé rezy</b>	Tupý pílový kotúč Pílový kotúč je namontovaný obrátene Nečistoty a živica na kotúči Nesprávny kotúč pre vykonávanú prácu	Vymeňte pílový kotúč. Pozrite časť <b>Výmena alebo upnutie nového pílového kotúča</b> . Otočte pílový kotúč. Pozrite časť <b>Výmena alebo upnutie nového pílového kotúča</b> . Odoberte pílový kotúč a očistite ho hrubou oceľovou vlnou a terpentínom alebo čističom na domáce rúry. Použite iný typ pílového kotúča. Pozrite časť <b>Pílové kotúče</b> v kapitole <b>Voliteľné príslušenstvo</b> .
<b>Pracovné svetidlo CUTLINE bliká</b>	Akumulátor nie je nabitý	Nabite akumulátor. Pozrite <b>Postup nabíjania</b> .
<b>Píla nadmerne vibruje</b>	Píla nie je bezpečne upevnená na stojane alebo na pracovnom stole Stojan alebo pracovný stôl na nerovnej podlahe Poškodený pílový kotúč	Utiahnite všetky montážne prvky. Pozrite časť <b>Montáž na pracovný stôl</b> . Premiestnite na rovny povrch. Pozrite <b>Zoznámenie</b> . Vymeňte pílový kotúč. Pozrite časť <b>Výmena alebo upnutie nového pílového kotúča</b> .
<b>Nevytvárajú sa presné pokosové rezy</b>	Nesprávne nastavenie meradla pokosových rezov Pílový kotúč nie je v kolmej polohe vzhľadom na vodidlo Pílový kotúč nie je v kolmej polohe vzhľadom na stôl píly Pohyb obrobku Opotrebovaný alebo poškodený kryt s drážkou pre pílový kotúč	Vykonajte kontrolu a nastavenie. Pozrite <b>Nastavenie meradla pokosových rezov v Zostavenie a nastavenie</b> . Vykonajte kontrolu a nastavenie. Pozrite <b>Nastavenie meradla pokosových rezov v Zostavenie a nastavenie</b> . Vykonajte kontrolu a nastavenie vodidla. Pozrite <b>Nastavenie šikmého rezu kolmo k rovne stola v Zostavenie a nastavenie</b> . Upnite obrobok spoľahlivo k vodidlu alebo nalepte na vodidlo pomocou vhodného lepidla brúsny papier s hrúbkou zrna 120. Zverte opravu autorizovanému servisu.
<b>Materiál blokuje pílový kotúč</b>	Nesprávne nastavenie ukazovateľa pokosových rezov Rezanie ohnutého materiálu	Vykonajte kontrolu a nastavenie. Pozrite <b>Nastavenie ukazovateľa pokosových rezov v Zostavenie a nastavenie</b> . Pozrite časť <b>Rezanie ohnutého materiálu</b> v kapitole <b>Špeciálne rezy</b> .

## ZÁRUKA

### EURÓPSKA ZÁRUKA NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE DEWALT V TRVANÍ 1 ROKU

Spoločnosť DEWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a poskytuje 1-ročnú záruku pre profesionálnych používateľov tohto výrobku. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvní vaše zmluvné práva ako profesionálneho používateľa alebo vaše zákonné práva ako súkromného neprofesionálneho používateľa. Táto záruka je platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.

V súlade s platnými zmluvnými podmienkami európskej záruky na elektrické náradie DEWALT, ktoré sú k dispozícii u miestneho zástupcu spoločnosti DEWALT, u autorizovaných predajcov alebo na internetovej adrese **www.2helpU.com**, platí nasledujúce: ak do 12 mesiacov od dátumu kúpy dôjde u Vášho výrobku DEWALT k poruche v dôsledku chyby materiálu alebo zlého výrobného spracovania, spoločnosť DEWALT môže zadarmo vymeniť všetky chybné časti, alebo podľa vlastného uváženia, môže zadarmo vymeniť celú reklamovanú jednotku.

Spoločnosť DEWALT si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek reklamáciu v rámci tejto záruky, ktorá nie je podľa názoru zástupcu autorizovaného servisu v súlade s uvedenými zmluvnými podmienkami európskej záruky DEWALT.

Ak budete vyžadovať reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte najbližší autorizovaný servis DEWALT na internete, v katalógu DEWALT alebo kontaktujte predajcu DEWALT na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode.

Zoznam autorizovaných predajcov DEWALT a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete na internetovej adrese: **www.2helpU.com**.

### STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b  
811 06 Bratislava  
Tel.: 261 009 772  
Fax: 261 009 784  
www.dewalt.sk  
obchod@sbdinc.com

### BAND SERVIS

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 335 511 063  
Fax: 335 512 624  
www.bandservis.sk  
p.talajka@bandservis.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

**12/2018**







**DEWALT®****TYP VÝROBKU:**

<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>SK</b>	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

<b>CZ</b> Dokumentace záruční opravy			<b>SK</b> Dokumentácia záručnej opravy			
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Podpis Pečiatka Podpis

**CZ**  
Adresa servisu  
Band servis  
Klásterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167

**CZ**  
Band servis  
K Pasekám 4440  
CZ-760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

**SK**  
Adresa servisu  
Band servis  
Paulínska ul. 22  
SK-917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624