







Upozornění !
Určeno pro kutily.





500500-88 CZ

Přeloženo z původního návodu

www.blackanddecker.eu

KX1692
KX1693

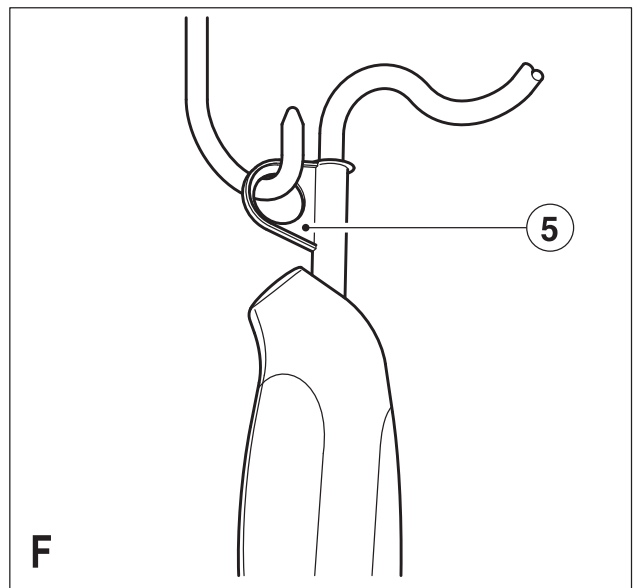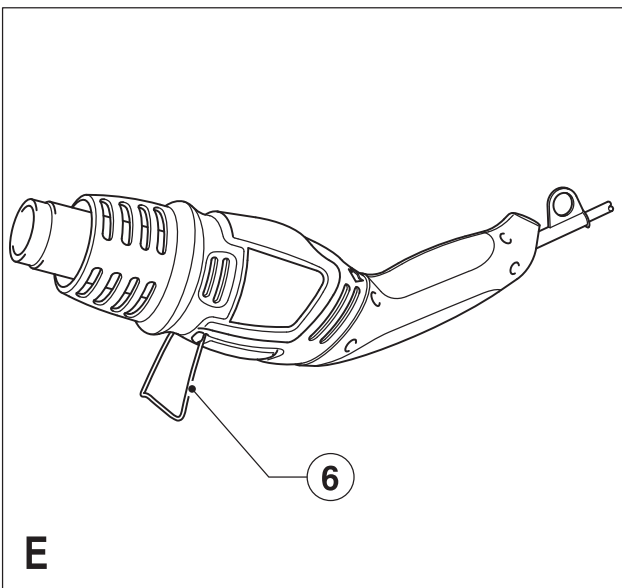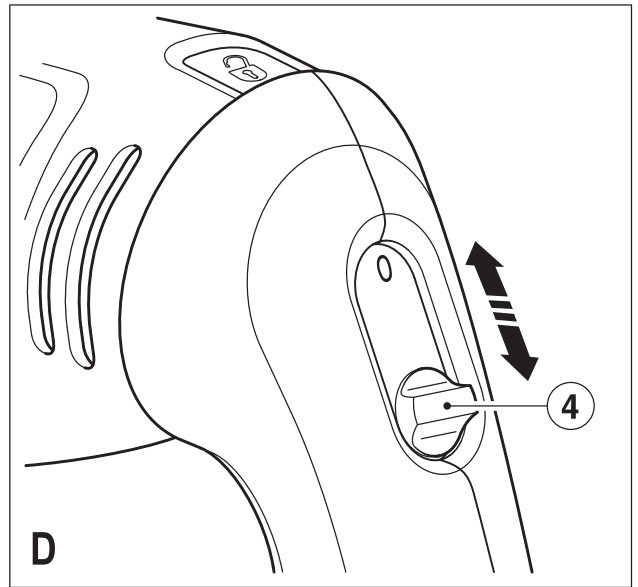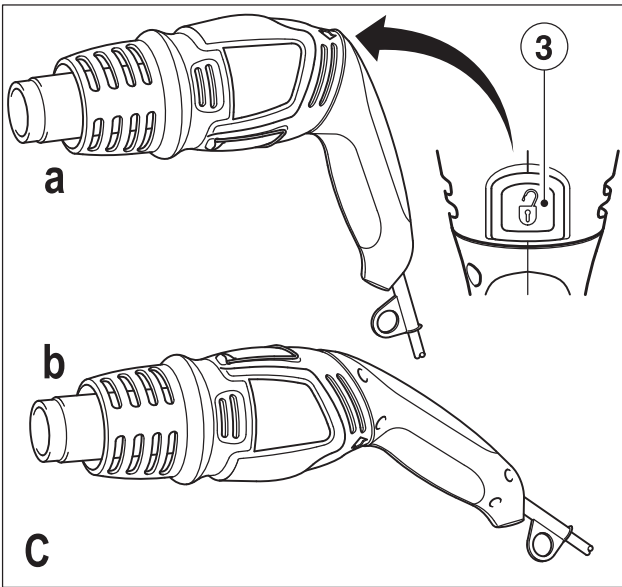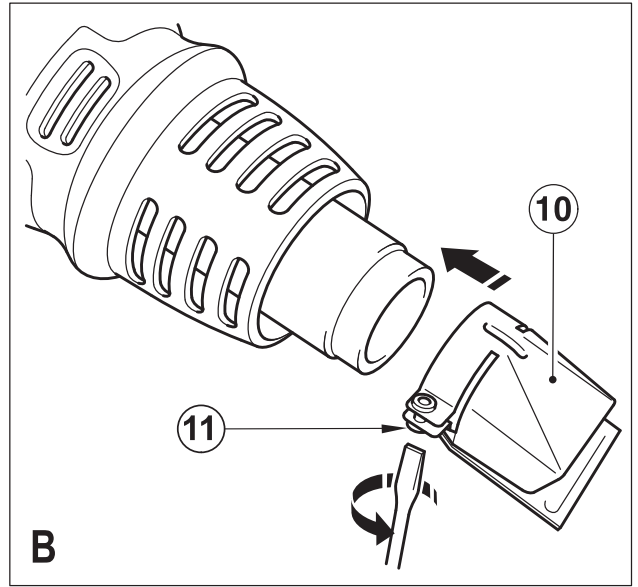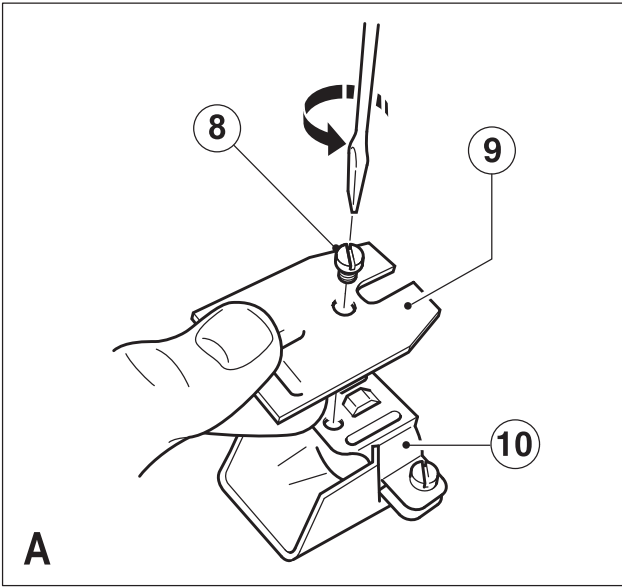

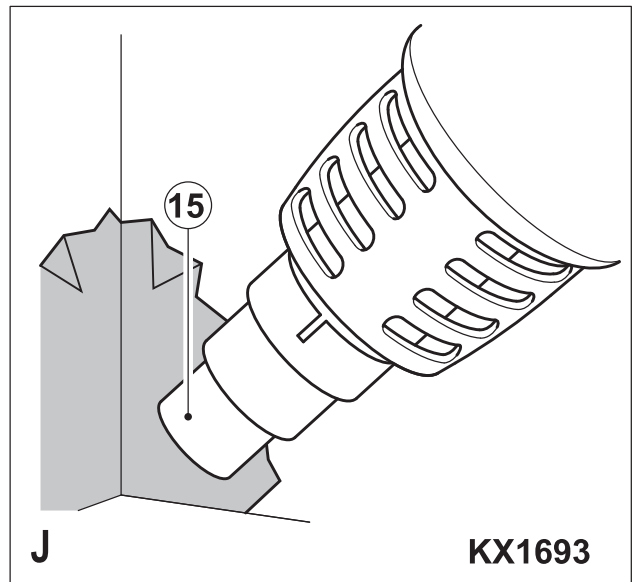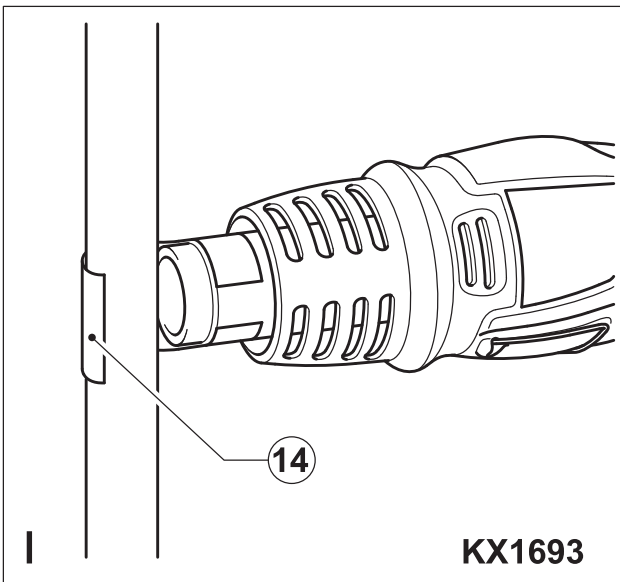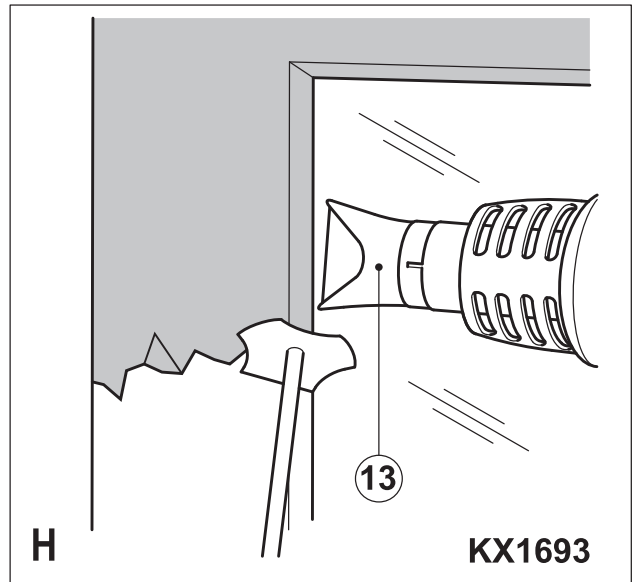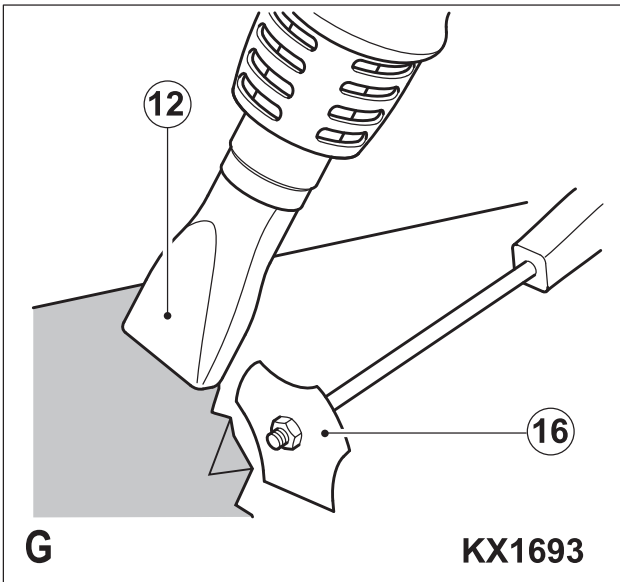

Použití výrobku

Vaše opalovací pistole BLACK+DECKER je určena pro různé opalovací aplikace, jako je například odstraňování nátěrů. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnosti.

Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní předpisy



Varování! Pozorně si přečtěte veškerá bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné zranění.

Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).

1. Bezpečnost v pracovním prostoru

- a. **Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený.** Nepořádek na pracovišti a nedostatek světla může vést ke vzniku nehody.
- b. **Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušných prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které může zapálit prach nebo výpary.
- c. **Při práci s elektrickým nářadím zamezte přístupu dětí a okolostojících osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost

- a. **Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. U nářadí chráněného zemněním nepoužívejte žádné adaptéry zástrček.** Originální zástrčky a zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
- b. **Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- c. **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d. **S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí a pro tahání nebo odpojování zástrčky ze zásuvky. Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřecházel přes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy a držte jej mimo dosah pohyblivých dílů.** Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e. **Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- f. **Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte v napájecím okruhu proudový chránič (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost obsluhy

- a. **Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
 - b. **Používejte prvky osobní ochrany. Vždy použijte vhodnou ochranu zraku.** Prvky bezpečnostní výbavy jako jsou respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo chrániče sluchu, které jsou používány v příslušných provozních podmínkách, snižují riziko úrazu.
 - c. **Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je hlavní spínač vypnutý.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, pokud je hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
 - d. **Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Ponechané seřizovací klíče mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou tak způsobit úraz.
 - e. **Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.** To umožňuje lepší ovládnutí nářadí v neočekávaných situacích.
 - f. **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
 - g. **Pokud jsou nářadí vybavena adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4. **Použití elektrického nářadí a jeho údržba**
 - a. **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ nářadí.** Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
 - b. **Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
 - c. **Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí, před prováděním servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě nebo vyjměte baterii.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.

- d. **Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovali.** Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
 - e. **Údržba nářadí. Kontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.** Mnoho poruch vzniká nedostatečnou údržbou nářadí.
 - f. **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně zanášejí a lépe se ovládají.
 - g. **Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, kterou je nutné vykonat.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
- 5. Servis**
- a. **Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

Další bezpečnostní pokyny



Varování! Doplňující bezpečnostní předpisy pro opalovací pistole.

Varování! Není určeno pro venkovní použití.

Varování! Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Varování! Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.

Varování! Toto nářadí musí být, pokud není používáno, uloženo ve stojánku.

Varování! Není-li nářadí používáno opatrně, může dojít k požáru. Proto buďte při použití nářadí velmi opatrní zejména na pracovištích, kde se vyskytují hořlavé materiály.

- Nezahřívejte stejné místo delší dobu.
- Nepoužívejte nářadí na místech, kde se vyskytují hořlavé materiály.
- Uvědomte si, že teplo může dosahovat až k ukrytým hořlavým materiálům.
- Po použití nářadí odložte na stojan a před uskladněním počkejte, dokud nevychladne.
- Pokud je nářadí zapnuto, neponechávejte jej bez dozoru.
- Nezakrývejte přívod vzduchu ani trysku, protože by mohlo dojít k nahromadění nadměrného tepla a následnému poškození nářadí.

- Nesměřujte proud horkého vzduchu na osoby nebo zvířata.
- Nedotýkejte se kovové trysky, protože se během použití velmi zahřeje a ještě po dokončení zůstává asi 30 minut horká.
- Během používání a těsně po použití nepokládejte nářadí tak, aby tryska mířila na jakékoliv předměty.
- Nestrkejte do trysky žádné předměty, protože byste mohli být zasaženi elektrickým proudem.
- Nedívejte se do ústí trysky, je-li nářadí zapnuto.
- Nepoužívejte toto nářadí k sušení vlasů! Teplota proudícího vzduchu je vyšší, než u běžného fénu na vlasy.
- Během použití zajistěte odpovídající větrání, protože se mohou vytvářet jedovaté výpary.
- Nepoužívejte toto nářadí ve vlhkém prostředí.
- Při odstraňování vrstev nátěru zajistěte, aby byl pracovní prostor uzavřen. Používejte masku proti prachu určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem a podobnými zplodinami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.
- Nátěr nespalujte, mohlo by dojít k požáru.
- Zabraňte tomu, aby se na trysku nalepila barva, protože by se časem mohla vznítit.
- Před nasazením příslušenství nářadí vypněte a počkejte na jeho vychladnutí.

Odstraňování nátěru z obsahem olova

- Odstraňování takového nátěru věnujte zvýšenou pozornost. Seškrábaná barva, její zbytky nebo výpary mohou obsahovat olovo, které je jedovaté. Každá z budov, která byla postavena před rokem 1960, mohla být natřena nátěrem s obsahem olova. Tyto nátěry mohly být překryty dalšími vrstvami. Jakmile se usadí na povrchu, kontakt ruky s ústy může způsobit otravu olovem.
- Požití třeba jen malého množství olova může způsobit nezvratné poškození mozku a nervové soustavy. Jedovaté olovo je nejvíce nebezpečné pro děti a těhotné ženy.
- Před zahájením práce je důležité určit, zda opalovaný nátěr neobsahuje olovo. To lze učinit pomocí testovací sady nebo tento úkon provede profesionální malíř pokojů. V oblasti, která je nebo která může být kontaminovaná olovem, nekuřte, nejezte ani nepijte. Nátěry s obsahem olova by měly být odstraňovány pouze odborníkem a neměly by být odstraňovány pomocí horkovzdušné pistole.

Štítky



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte celý tento návod.

Elektrická bezpečnost



Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto není nutné použití zemnicího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku nářadí.

- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem nebo zástupcem značkového servisu firmy BLACK+DECKER.

Prodlužovací kabely

- Protože je nářadí opatřeno dvojitou izolací a jedná se o konstrukci třídy II, může být použit kabel s dvěma nebo třemi vodiči.
- Lze použít kabel o délce až 30 m, aniž by docházelo k ztrátám výkonu.

Popis

1. Tryska
2. Otvory pro vstup vzduchu
3. Tlačítko pro odblokování otočné rukojeti
4. Spínač nastavení teploty proudu vzduchu (zapnuto/vypnuto)
5. Závěsné očko
6. Stojan
7. Kryt trysky

Obr. A

10. Tryska BLACK+DECKER

Obr. G - J

12. Rybinová tryska
13. Tryska s chráničem skla
14. Reflexní tryska
15. Kuželová tryska
16. Ruční škrabka

Montáž (obr. A a B)

Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.

Varování! Před nasazováním nebo snímáním příslušenství se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda došlo k jeho vychladnutí.

Vaše opalovací pistole je dodávána se škrabkou BLACK+DECKER.

- Srovnajte drážku pracovní hrany škrabky (9) s výstupkem na držáku škrabky (10) a zašroubujte zajišťovací šroub (8).

Poznámka: Ujistěte se, zda je otvor ve škrabce (9) vlevo od šroubu (8) v držáku škrabky (10).

- Přitáhněte zajišťovací šroub (8).
- Nasuňte držák škrabky (10) na trysku (1). Ujistěte se, zda je držák řádně nasazen. Malý výstupek na vnitřní stěně držáku škrabky (10) zapadá do zhloubení na trysce.
- Přitáhněte upínací šroub držáku škrabky (11).

Vaše opalovací pistole (pouze model KX1693) je dodávána také se čtyřmi následujícími tryskami. Chcete-li dosáhnout nejlepších pracovních výsledků, doporučujeme vám vždy používat tyto trysky.

Rybinová tryska (12) - Ideální pro odstraňování nátěrů a laků z velkých plochých povrchů.

Kuželová tryska (15) - Soustřeďuje proud horkého vzduchu na menší plochu.

Reflexní tryska (14) - Rozptyluje proud horkého vzduchu rovnoměrně kolem celého předmětu.

Tryska s chráničem skla (13) - Zaručuje ochranu skla během odstraňování nátěru z rámu.

- Nasuňte na trysku (1) spojovací kus příslušenství.

Vaše nářadí je dodáváno také s ruční škrabkou, která usnadňuje odstraňování nátěrů a laků.

Dvě polohy rukojeti (obr. C)

Tato opalovací pistole je vysoce univerzální nářadí, jehož rukojeť může být nastavena do dvou poloh, což umožňuje použití tohoto nářadí při mnoha různých aplikacích. Nářadí může být použito s pistolovou rukojetí (a) nebo s přímou rukojetí (b).

- Chcete-li provést změnu polohy rukojeti, stiskněte a držte tlačítko pro odblokování rukojeti (3) a nastavte rukojeť do požadované polohy (přímá nebo pistolová rukojeť).

Použití

Obsluha opalovací pistole (obr. D)

- Chcete-li opalovací pistoli zapnout, zatlačte spínač nastavení teploty proudu vzduchu (4) směrem dopředu, do polohy 1, 2 nebo 3 (poloha 3 je pouze u modelu KX1693).

Poznámka: Čísla poloh představují nastavení teploty. Tyto hodnoty jsou uvedeny v technických údajích na konci tohoto návodu.

- Chcete-li opalovací pistoli vypnout, nastavte spínač nastavení teploty proudu vzduchu (4) zpět do polohy vypnuto (O).

Použití nářadí

- Před použitím nechejte nářadí několik sekund rozehrát.

Poznámka: Při prvním použití může z trysky vycházet kouř. To je běžný jev a brzy se množství unikajícího kouře sníží.

- **Nízká teplota** - Používejte nízkou teplotu pro sušení nátěru a laků, odstraňování etiket, stahování izolace a rozehrívání zmrzlého potrubí.
- **Střední teplota (KX1693)** - Používejte střední teplotu pro svařování plastů, ohýbání plastových trubek a uvolňování přitažených matic a šroubů.
- **Vysoká teplota** - Používejte vysokou teplotu pro odstraňování nátěrů a laků a k pájení olověných spojů.

Pokud si nejste s nastavením teploty u určitých materiálů jisti, začněte s nízkou teplotou a proveďte zkoušku na odpadovém materiálu.

Sejmutí krytu trysky

Musíte-li pracovat na špatně přístupných místech, kryt trysky (7) může být demontován.

Varování! Před nasazováním nebo snímáním krytu trysky se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda došlo k jeho vychladnutí.

Varování! Při použití opalovací pistole bez krytu trysky hrozí zvýšené riziko popálení.

- Uvolněte kryt trysky (7) otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček a sejměte jej z opalovací pistole.

- Nasadte kryt trysky (7) na opalovací pistoli a připevněte jej otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček.

Použití pistole na stojanu (obr. E)

Varování! Nasměrujte trysku opalovací pistole vždy od sebe a nasměrujte ji ani na jiné osoby. Nedotýkejte se trysky. Dejte pozor, aby se do trysky nedostal žádný materiál.

Opalovací pistole je opatřena stojanem (6), který umožňuje její použití ve stabilní poloze.

- Nastavte rukojeť opalovací pistole do přímé polohy (obr. C - b).
- Postavte opalovací pistoli na takový povrch, na kterém nemůže dojít k jejímu převrhnutí.
- Zajistěte napájecí kabel, abyste zabránili pádu opalovací pistole.

Odstraňování nátěrů (obr. G - J)

Poznámka: Trysky znázorněné na obr. G až J jsou dodávány pouze s modelem KX1693.

Varování! Nasměrujte trysku opalovací pistole vždy od sebe a nasměrujte ji ani na jiné osoby. Nedotýkejte se trysky. Dejte pozor, aby se do trysky nedostal žádný materiál.

- Nasměrujte proud horkého vzduchu na pracovní plochu, aby došlo k zahřátí nátěru.
- Nátěr nespalujte. Udržujte trysku ve vzdálenosti alespoň 25 mm od opalovaného povrchu.
- Jakmile nátěr změkne, odstraňte jej pomocí škrabky. Změklý nátěr seškrábejte ihned po rozehrátí, protože po vychladnutí opět ztvdne.
- Pokud je to možné, provádějte škrábání po směru vláken dřeva.
- Zabraňte tomu, aby se na škrabce usazovaly zbytky barvy a nečistoty.
- Pokud provádíte seškrabování ve svislém směru, postupujte shora dolů, aby zbytky nátěru nepadaly zpět do trysky.
- Provádíte-li odstraňování nátěru v blízkosti skla, proveďte nezbytná opatření, aby bylo sklo chráněno před zahříváním.

Varování! Provádíte-li odstraňování nátěrů z dřevěných nebo kovových rámu oken, používejte trysku s chráničem skla.

- Proveďte bezpečnou likvidaci odstraněného nátěru a zajistěte, aby byl pracovní prostor po ukončení práce zcela čistý.

Vychladnutí (obr. F)

Během použití je tryska opalovací pistole extrémně horká.

- Po vypnutí pověste opalovací pistoli za závěsné očko (5) nebo použijte stojan (6) jako v odstavci, který popisuje použití opalovací pistole na stojanu.
- Nechejte opalovací pistoli vychladnout minimálně 30 minut.
- Chcete-li vychladnutí urychlit, nechejte nářadí před vypnutím několik minut v chodu při nastavení nízké teploty.

Údržba

Váš výrobek BLACK+DECKER byl zkonstruován tak, aby pracoval co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobý bezproblémový provoz závisí na správné péči a pravidelném čištění vašeho zařízení.

Varování! Před prováděním jakékoliv údržby toto zařízení vypněte, odpojte jeho napájecí kabel od zásuvky a počkejte na jeho vychladnutí.

- Pravidelně čistěte větrací drážky na zařízení pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
- Čistěte zařízení pouze mýdlovým roztokem a vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny do zařízení a nikdy neponořujte žádnou část zařízení do kapaliny.

Ochrana životního prostředí



Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.

Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si výrobek nahradit novým, nelikvidujte jej společně s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte výrobek podle platných předpisů pro třídění a recyklaci odpadů.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Místní nařízení obsahující opatření pro třídění odpadů z domácích elektrických zařízení můžete získat v místních sběrných dvorech nebo u prodejce při zakoupení nového výrobku.

Také společnost BLACK+DECKER poskytuje možnost sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím vaše nepotřebné výrobky do autorizovaného servisu, kde na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.

Místo vašeho nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Přehled autorizovaných servisů BLACK+DECKER a rovněž další informace týkající se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na internetové adrese: www.2helpU.com.

Technické údaje

	KX1692	KX1693
Napájecí napětí	V 230/240	230/240
Konstrukce	třída II	třída II
Příkon	W 1600	1800
Rozsah pracovní teploty	°C 140 - 560	140 - 560
Poloha spínače	1 140 °C	140 °C
Poloha spínače	2 560 °C	380 °C
Poloha spínače	3 -	560 °C
Hmotnost	kg 0,75	0,75

Záruka

Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:

- ♦ Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
- ♦ Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
- ♦ Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
- ♦ Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.

Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: **www.2helpU.com**.

Navštivte prosím naše internetové stránky **www.blackanddecker.co.uk**, kde můžete zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER a kde můžete získat informace o našich nových výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese **www.blackanddecker.co.uk** jsou k dispozici další informace o značce BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších výrobků.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Klásterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandservis@zoznam.sk

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis